

**Общество с ограниченной ответственностью
«СКБ Стройприбор»**

**Электронный измеритель
прочности бетона
ИПС - МГ4.01**

**Руководство по эксплуатации
Технические характеристики**



Челябинск



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE
OF MEASURING INSTRUMENTS

RU.C.28.059.A № 31204

Действителен до
" 01 " мая 2013 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании положительных результатов испытаний утвержден тип измерителей прочности бетона электронных ИПС-МГ4.03,
наименование средства измерений
ООО "СКБ Стройприбор", г.Челябинск,
наименование предприятия-изготовителя

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № **29456-08** и допущен к применению в Российской Федерации.

Описание типа средства измерений приведено в приложении к настоящему сертификату.

Заместитель
Руководителя



В.Н.Крутиков

" 04 " 2008 г.

Заместитель
Руководителя

Продлен до
"....." Г.

"....." 200 г.

310204

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	4
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	4
3 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ	5
4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ	5
5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.....	11
6 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	11

ВВЕДЕНИЕ

Руководство по эксплуатации предназначено для лиц, эксплуатирующих электронный измеритель прочности бетона ИПС-МГ4.01, в дальнейшем прибор, и содержит описание принципа действия, технические характеристики, методы контроля прочности материалов и другие сведения, необходимые для нормальной эксплуатации прибора.

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Прибор предназначен для определения прочности бетона, раствора и строительной керамики методом ударного импульса в соответствии с ГОСТ 22690.

Прибор позволяет также оценивать физико-механические свойства строительных материалов в образцах и изделиях (прочность, твердость, упруго-пластические свойства), выявлять неоднородности, зоны плохого уплотнения и др.

1.2 Область применения прибора - контроль прочности бетона на предприятиях стройиндустрии и объектах строительства, а также при обследовании эксплуатируемых зданий и сооружений.

1.3 Диапазон рабочих температур от минус 10°C до плюс 40°C, относительная влажность воздуха до 80%, атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст. (86...106,7 кПа).

Прибор соответствует обыкновенному исполнению изделий третьего порядка по ГОСТ 12997.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон определения прочности	3...100 МПа
Основная относительная погрешность определения прочности, не более	± 10%
Дискретность индикации прочности	0,1 МПа
Время, затрачиваемое на измерение прочности участка (10 промежуточных измерений), не более	15 сек

Измеритель прочности бетона ИПС-МГ4.01

Питание (варианты)	2 элемента типа AA LR6 Alkaline	$3^{+0.5}_{-1.5}$ В
	1 элемент типа «Корунд» (6LR61)	$9^{+0.5}_{-3.0}$ В
Потребляемый ток	от 2х элементов типа AALR6 Alkaline	8 мА
	от 1 элемента типа «Корунд» (6LR61)	7 мА
Продолжительность работы	от элементов AALR6	50...60 часов
	от элементов 6LR61	25...30 часов
Габаритные размеры	- блока электронного	175×90×30 мм
	- склерометра	125×85×30 мм
Масса, не более	- блока электронного	0,260 кг
	- склерометра	0,550 кг
Количество запоминаемых результатов измерения, участков		500

3 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

3.1. Конструктивно прибор выполнен в виде двух блоков (рисунок 3.1):

- блока электронного;
- склерометра (преобразователя).

3.2. Прибор поставляется заказчику в потребительской таре.

Маркировка, пломбирование, упаковка, транспортирование и хранение производятся в соответствии с ТУ 7618-006-12585810-2007.


4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. На лицевой панели блока электронного (см. рис 3.1) размещены графический индикатор и клавиатура, предназначенная для управления прибором.



Рис. 3.1. Общий вид прибора ИПС-МГ4.01

4.1.1. Клавиатура прибора содержит 7 функциональных кнопок и отдельную кнопку включения и выключения источника питания:

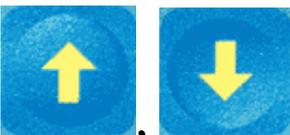	Используется только для включения и выключения прибора. Прибор выключается автоматически через 10 минут, если не нажимались кнопки и не проводились измерения.
	Используется для перевода прибора из любого из режимов в основное меню к экрану « Выбор режима ».
	Используется для обработки и записи в Архив результатов измерений, а также для активации мигания изменяемых параметров и фиксации мигающих значений параметра, а также для просмотра дополнительной информации в режиме « Архив ».
	Используются для изменения мигающих значений параметра, для выбора режима и для просмотра (перелистывания) содержимого Архива.
	Используется в режиме измерений для исключения ошибочного замера.
	Используется для выбора направления удара бойка склерометра по поверхности испытываемого изделия и в режиме « Градуировка » для ввода значения R_{ϕ} .
	Используется в режиме измерений для корректировки любой из 9 базовых зависимостей в соответствии с Приложением 9 ГОСТ 22690 и в режиме « Градуировка » для записи индивидуальных зависимостей, установленных пользователем. Активирует и фиксирует установленное значение K_c .

4.2. На нижней стенке блока электронного находится крышка батарейного отсека. Крепление крышки к корпусу осуществляется одним винтом М 2.5x8.

4.2.1. Для замены элементов питания необходимо снять крышку и

установить два элемента AALR6 Alkaline, или один элемент 6LR61 Alkaline типа «Корунд» (в зависимости от комплектации прибора). При установке новых элементов обязательно соблюдать полярность.

4.3. В верхней части блока электронного находится гнездо для подключения склерометра и отверстие для доступа к регулировочному элементу.


4.4. Прибор может находиться в 5 различных режимах:

- измерение с использованием базовой зависимости;
- измерение с использованием индивидуальных зависимостей, установленных пользователем;
- просмотр Архива;
- передача архивированных данных на ПК;
- ввод характеристик индивидуальных зависимостей.

4.4.1. Выбор режима осуществляется из экрана «**Выбор режима**» кнопками  ,  путем перемещения мигающего поля на выбранный режим и его фиксацию кнопкой .

Режим измерений с использованием базовых градуировочных зависимостей

Режим измерений с использованием индивидуальных градуировочных зависимостей пользователя

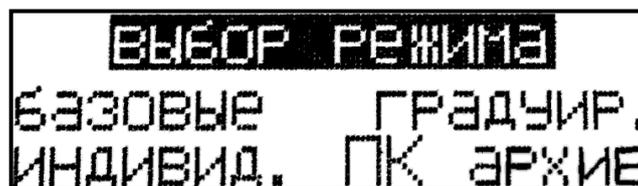

Перевод прибора в режим «Градуировка»

Режим просмотра содержимого Архива

Режим передачи данных на ПК


4.5. Характеристика режимов

4.5.1. **Режим 1.** В Режиме 1 осуществляется контроль прочности бетона с использованием базовой градуировочной зависимости, установленной в соответствии с ГОСТ 22690 путем параллельных испытаний образцов-кубов по ГОСТ 10180 и прибором. Образцы изготавливались из бетона классов В3,5...В60 с различными видами за-

полнителя:

- тяжелый бетон на граните;
- мелкозернистый бетон;
- тяжелый бетон на известняке;
- керамзитобетон;
- тяжелый бетон на гравии;
- шлакопемзобетон.
- тяжелый бетон на граншлаке;

При включении питания прибор находится в режиме измерения. Установленная градуировочная зависимость высвечивается в нижней строке индикатора (< б > – базовая, < 1 >...< 9 > – индивидуальные):

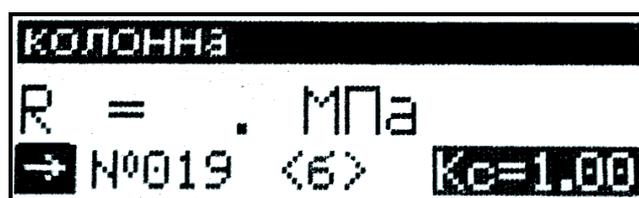

На индикатор выводятся установки, применявшиеся при предыдущем включении прибора.

4.5.1.1. Порядок ввода других установок:

► Направления удара:

Выбор направления удара осуществляется нажатием кнопки 

► Коэффициента совпадения K_C :

Коэффициент K_C вычисляется в соответствии с Приложением 9 ГОСТ 22690. Для ввода значения K_C необходимо кнопкой  возбудить мигание параметра, кнопками  ,  установить его значение и зафиксировать кнопкой 

► Типа изделия:

В приборе также предусмотрена возможность «маркировки» измерений типом контролируемого изделия из ряда:

- балка;
- наружная стена;
- ферма;
- колонна;
- внутренняя стена;
- полы;
- фундаментный блок;
- плита;
- свая.
- стяжка;
- ригель;

Для вывода типа изделия на индикатор необходимо кнопкой  возбудить мигание поля верхней строки индикатора. Просмотр типов изделий производится кнопками  ,  , фиксация – кнопкой .

Возврат в основное меню производится кнопкой .

4.5.2. Режим 2. В Режиме 2 осуществляется контроль прочности бетона с использованием одной из 9 индивидуальных градуировочных зависимостей, установленных пользователем в соответствии с Приложением 1.

Для перевода прибора в Режим 2 необходимо нажатием кнопки  перевести прибор в основное меню к экрану «**Выбор режима**», кнопками ,  переместить мигающее поле на пункт «**Индивид.**» и нажать кнопку .

Для выбора номера зависимости (< 01 >...< 09 >) нажатием кнопки  возбудить мигание поля <...>, кнопками ,  установить требуемый номер зависимости и зафиксировать кнопкой .

Возврат в основное меню к экрану «**Выбор режима**» производится кнопкой .

4.5.3. Режим 3. В Режиме 3 осуществляется просмотр содержимого Архива результатов измерений.

Для перевода прибора в Режим 3 необходимо нажатием кнопки  перевести прибор к экрану «**Выбор режима**», кнопками ,  переместить мигающее поле на пункт «**Архив**» и нажать кнопку . Затем, по миганию, кнопками ,  и  выбрать группу Архива «**Базовые**» или «**Индивид.**».

Просмотр содержимого Архива производится кнопками  и . Возврат в основное меню к экрану «**Выбор режима**» производится кнопкой .

4.5.4. Режим 4. В Режиме 4 производится передача результатов измерений из Архива в ПК для дальнейшей обработки.

Для перевода прибора в Режим 4 необходимо выполнить действия по п. 4.5.3., установив мигающее поле на пункт «**ПК**».

Возврат в основное меню к экрану «**Выбор режима**» производится кнопкой .

4.5.5. Режим 5. В Режиме 5 производится ввод характеристик индивидуальных градуировочных зависимостей, установленных пользователем.

Для перевода прибора в Режим 5 необходимо нажатием кнопки  перевести прибор к экрану «**Выбор режима**», кнопками ,  переместить мигающее поле на пункт «**Градуировка**» и нажать кнопку .

5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К работе с прибором допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при неразрушающем контроле бетонных и железобетонных изделий на предприятиях стройиндустрии, стройках и при обследовании зданий и сооружений.

5.2 Дополнительные мероприятия по технике безопасности, связанные со спецификой проведения контроля, должны быть предусмотрены в технологических картах (картах контроля).

6 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Подготовка к испытаниям

6.1.1. Испытания проводятся на участке размером не менее 100см^2 изделия (конструкции) при его толщине не менее 50 мм.

Количество и расположение контролируемых участков при испытании конструкций должно соответствовать ГОСТ 18105 или указываться в стандартах и технических условиях на сборные конструкции или в рабочих чертежах на монолитные конструкции.

При определении прочности бетона обследуемых конструкций число и расположение участков должно приниматься по программе обследования, но не менее трех.

Граница участка испытания должна быть не ближе 50 мм от края

конструкции. Расстояние между точками испытания (место нанесения удара) должно быть не менее 15 мм. Расстояние мест проведения испытаний до арматуры должно быть не менее 50 мм.

Шероховатость поверхности бетона на участке испытаний должна быть не более 40 мкм, что соответствует шероховатости поверхности бетонных кубов, испытанных при калибровке прибора.

В необходимых случаях допускается зачистка поверхности изделия абразивным камнем с последующей очисткой поверхности от пыли.

Места измерений на поверхности изделия (места нанесения удара) необходимо выбирать, по возможности, между гранулами щебня и между крупными раковинами.

Число испытаний на участке должно быть не менее 10.

6.1.2. Контроль прочности бетона прибором может производиться по результатам испытаний контрольных образцов размером не менее 100x100x100 мм или по результатам определения прочности бетона в изделиях и конструкциях.

6.1.3. При определении прочности бетона по образцам испытания проводят на боковых поверхностях образцов (по направлению бетонирования). При этом образцы должны быть зажаты в прессе с усилием 30 ± 5 кН (3000 кгс).

6.1.4. При определении прочности бетона в изделиях и конструкциях испытания проводят на поверхностях, прилегающих при изготовлении к опалубке.

6.1.5. За единичное значение прочности бетона при неразрушающем контроле, в соответствии с ГОСТ 18105, может приниматься средняя прочность бетона конструкций, определяемая как среднее арифметическое значение прочности бетона контролируемых участков конструкции, или средняя прочность бетона контролируемого участка. Дополнительные требования к контролю прочности бетона неразрушающими методами приведены в ГОСТ 18105.

6.2. Порядок работы в режиме определения прочности бетона

Прибор может находиться в режиме измерений с использованием базовой зависимости (Режим 1) и в режиме измерений с использо-

ванием индивидуальных зависимостей, установленных пользователем (Режим 2).


Прибор поставляется с установленной в программном устройстве градуировочной зависимостью.

Градуировочная зависимость установлена по результатам параллельных испытаний образцов – кубов, изготовленных из бетона классов В3,5...В60 с различными видами заполнителей, неразрушающим методом и по ГОСТ 10180.

6.2.1. Контроль в Режиме 1 с использованием базовой градуировочной зависимости.

6.2.1.1. Подключить склерометр к блоку электронному.

Включить питание, при этом прибор устанавливается в режим измерений. На индикаторе высвечивается информация о готовности к работе с введенными ранее (до отключения прибора) установками (вид градуировочной зависимости, направление удара и K_C), например:

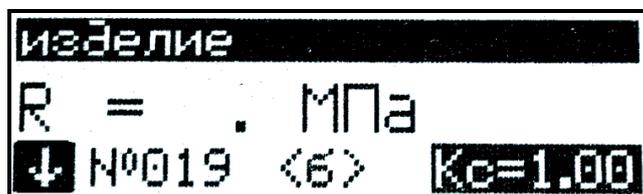

При необходимости предварительные установки могут быть изменены в соответствии с указаниями п. 4.5.1.1.

6.2.1.2. Удерживая склерометр в правой руке, взвести рычаг бойка до фиксации защелкой. Расположить склерометр таким образом, чтобы усилие прикладывалось перпендикулярно испытываемой поверхности изделия. Склерометр должен опираться на три точки. Усилие прижатия должно быть таким, чтобы в момент нажатия на спусковой крючок и соударения бойка с бетонной поверхностью не происходило отрыва опорных точек под действием реактивной силы.


После установки склерометра необходимо нажать спусковой крючок, полученный результат высвечивается на индикаторе и запоминается для дальнейшей обработки.

Сброс результата с индикатора происходит в момент появления последующего замера, одновременно с результатом замера высвечи-

вается и его номер (R01...R15).

Цикл измерения на одном участке состоит из 10...15 замеров (по усмотрению оператора).

После выполнения 15-ти замеров производится автоматическая обработка результата. При меньшем количестве замеров необходимо нажать кнопку , при этом производится обработка измерений, проведенных на участке и индикация результата.

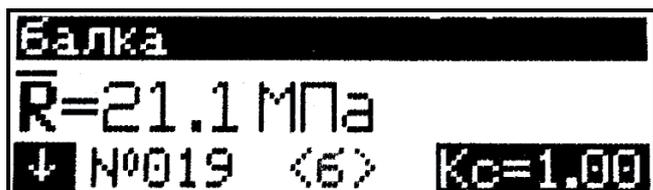

По окончании цикла измерения на индикаторе высвечивается конечный результат, например R= 21,1 МПа.


Математическая обработка включает:

- усреднение промежуточных результатов измерений;
- отбраковку промежуточных результатов, имеющих отклонения более, чем $\pm 10\%$ от среднего значения прочности на участке;
- усреднение оставшихся после отбраковки измерений. Конечный результат автоматически заносится в память (архивируется).


6.2.1.3. Для проведения измерений на других изделиях (участках) необходимо выполнить операции по п.п. 6.2.1.1, 6.2.1.2., не забывая вводить в память положение склерометра, соответствующее направлению удара и остальные установки по необходимости.

6.2.2. Контроль в Режиме 2 с использованием индивидуальных градуировочных зависимостей, установленных пользователем.

6.2.2.1. Выполнить операции по п.6.2.1.1. и перевести прибор в режим «Индивид.», для чего нажатием кнопки  войти в основное меню:

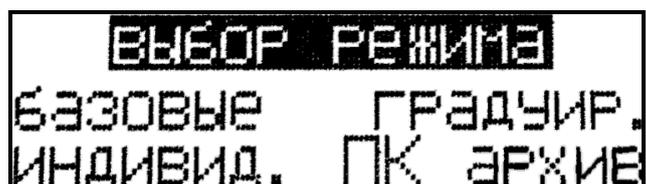

Кнопками   установить мигающее поле на пункт «Индивид.» и нажать кнопку .

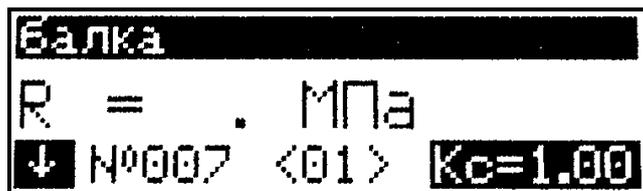

Кнопкой  активировать мигающее поле номера индивидуальной градуировочной зависимости, например $\langle 07 \rangle$ и зафиксировать кнопкой .



В соответствии с указаниями п.4.5.1.1. выбрать направление удара и при необходимости K_C . Произвести измерение, для чего выполнить операции по п.п. 6.2.1.2. и 6.2.1.3.



Возврат прибора в основное меню к экрану «Выбор режима» производится нажатием кнопки .

Примечания: 1. Прибор оснащен функцией исключения ошибочного, недостоверного замера (промежуточного значения прочности) в процессе проведения измерений в Режимы 1 и 2.

Данная функция позволяет в процессе выполнения измерений исключить последний, выведенный на индикатор замер, если он недостоверен (попадание в пору, щебень, неустойчивое положение склерометра и т.д.). Исключенный замер и его номер сбрасываются с индикатора и не учитываются при обработке результата в дальнейшем. Исключение ошибочного замера производится сразу после его вывода на индикатор однократным нажатием кнопки .

2. Если промежуточное значение прочности менее 3 МПа или более 100 МПа (за пределами диапазона прибора), на индикаторе высвечивается сообщение «*Вне диапазона!*», результат не учитывается при математической обработке, а номер измерения при следующем взводе бойка остается прежним.

3. В случае большого разброса промежуточных значений прочности, на индикаторе высвечивается сообщение «*Большой раз-*

брос!», необходимо повторить испытания на данном участке (изделии) с увеличением количества измерений до 15.

4. Не реже одного раза в 10 дней следует производить проверку работоспособности прибора на контрольном образце из оргстекла (входит в комплект поставки), для чего:

- перевести прибор в Режим 1 (измерение с использованием базовой зависимости);
- установить контрольный образец на массивное основание (бетонный пол);
- выполнив операции по п. 4.5.1.1, установить направление удара вниз и $K_c=1,0$;
- выполнить операции по п. 6.2.1.

Прибор должен воспроизводить значение прочности, указанное на образце с погрешностью не более $\pm 5\%$ при температуре $20 \pm 1^\circ\text{C}$.

В случае, если показания больше указанного на контрольном образце значения, необходимо произвести подстройку прибора для чего следует:

- установить часовую отвертку в отверстие, расположенное на торце электронного блока прибора рядом с разъемом, и повернуть регулировочный элемент на 1,5 – 2 оборота против часовой стрелки;
- произвести 10...15 измерений на контрольном образце и сравнить их со значением, указанным на контрольном образце, при необходимости операцию подстройки повторить.

Если показания прибора меньше указанного на контрольном образце значения, необходимо вращать регулировочный элемент по часовой стрелке.



5. При появлении на индикаторе прибора сообщения *«Замените батарею!»* необходимо выключить питание и заменить батарею.


6.3. Порядок работы в режиме «Архив»

В данном режиме производится просмотр результатов измерений, архивированных в процессе эксплуатации прибора.

Объем архивируемых конечных результатов – 500 значений.

6.3.1. Просмотр содержимого Архива может производиться в любое время, для чего нажатием кнопки  войти в основное меню, индикатор при этом имеет вид:

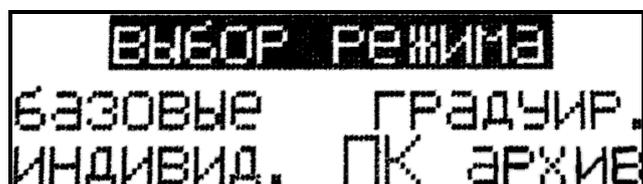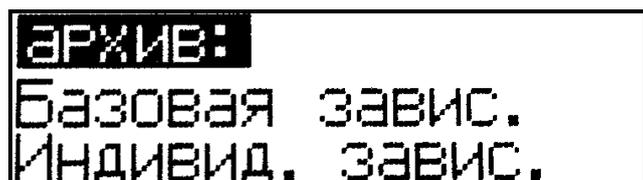

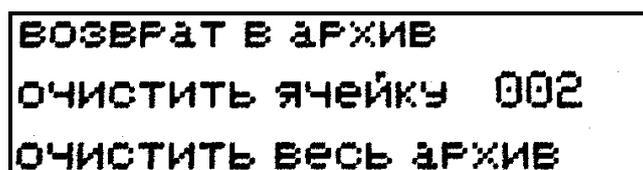Кнопками ,  переместить мигающее поле на требуемый пункт и нажатием кнопки  выполнить действие. В зависимости от выполненного действия прибор возвращается либо в режим «Архив», либо в основное меню, к экрану «Выбор режима». Возврат в основное меню к экрану «Выбор режима» производится нажатием кнопки .


Кнопками ,  установить мигающее поле на пункт «Архив» и нажать кнопку .

Кнопками ,  переместить мигающее поле на требуемую группу Архива и нажать кнопку  (результаты измерений на базовых и индивидуальных градуировочных зависимостях архивируются раздельно).

На индикаторе высвечивается основной экран Архива для последнего результата измерения, например №007. Просмотр результатов измерений №№001...006 производится поочередным нажатием кнопок , .

Для стирания содержимого Архива или отдельных результатов измерений, необходимо удерживать кнопку  в течение 1 сек.

6.4. Порядок работы в режиме «ПК»

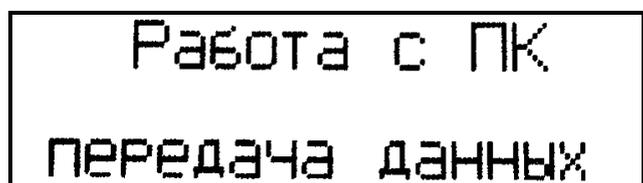

Перевести прибор в режим передачи данных из архива прибора в ПК, для чего, нажатием кнопки  перевести прибор в основное меню к экрану «Выбор режима», кнопками ,  переместить мигающее поле на пункт «ПК» и, нажатием кнопки , активировать режим.

6.4.1. Системные требования к ПК

Для работы программы необходима система, удовлетворяющая следующим требованиям:

- операционная система Windows 95, 98, 98SE, 2000, ME, XP © Microsoft Corp;
- один свободный USB-порт.

6.4.2. Подключение прибора к ПК

Для передачи данных используется стандартный USB-порт. Для подключения необходим свободный USB-порт. Подсоедините кабель, поставляемый в комплекте с прибором, к компьютеру, второй конец подсоедините к включенному прибору.

6.4.3. Назначение, установка и возможности программы

6.4.3.1. Назначение программы

Программа для передачи данных предназначена для работы совместно с прибором ИПС-МГ4.01 фирмы «СКБ Стройприбор». Программа позволяет передавать данные, записанные в архив прибора, на компьютер.

6.4.3.2. Установка программы

Для установки программы необходимо выполнить следующие действия:

- вставить компакт-диск в привод CD-ROM;
- открыть папку «Programs» на прилагаемом CD;
- найти и открыть папку с названием вашего прибора;

– начать установку, запустив файл Install.exe.

После загрузки нажмите кнопку «Извлечь». По завершению установки программа будет доступна в меню «Пуск» – «Программы» – «Стройприбор» – «ИПС-МГ4».

6.4.3.3. Возможности программы:

- просмотр данных и занесение служебной информации в поле «Примечание» для каждого измерения;
- сортировка по любому столбцу таблицы;
- распечатка отчетов;
- дополнение таблиц из памяти прибора (критерий: дата последней записи в таблице);
- экспорт отчетов в Excel;
- выделение цветом колонок таблицы;
- расчет среднего квадратического отклонения прочности бетона и коэффициента вариации.

6.4.3.4. Настройка USB-соединения

Для настройки USB-соединения необходимо подключить прибор к компьютеру через USB-порт. Установить драйвер USB, который поставляется вместе с программой связи.

Автоматическая установка драйвера:

После того как ОС Windows обнаружила новое устройство, в мастере установки драйверов (см. рис 6.1), необходимо указать папку с USB драйвером (X:/Programs/USB driver/) и нажать кнопку «Далее» (см. рис 6.2).

Ручная установка USB драйвера:

- вставить компакт-диск в привод CD-ROM;
- открыть папку «Programs» на прилагаемом CD;
- найти и открыть папку «USB driver»;
- нажать правой клавишей мыши на файле FTDIBUS.INF в выпадающем меню выберите пункт «Установить» (см. рис 6.3);
- нажать правой клавишей мыши на файле FTDIPOINT.INF в выпадающем меню выберите пункт «Установить»;
- перезагрузить ОС Windows.

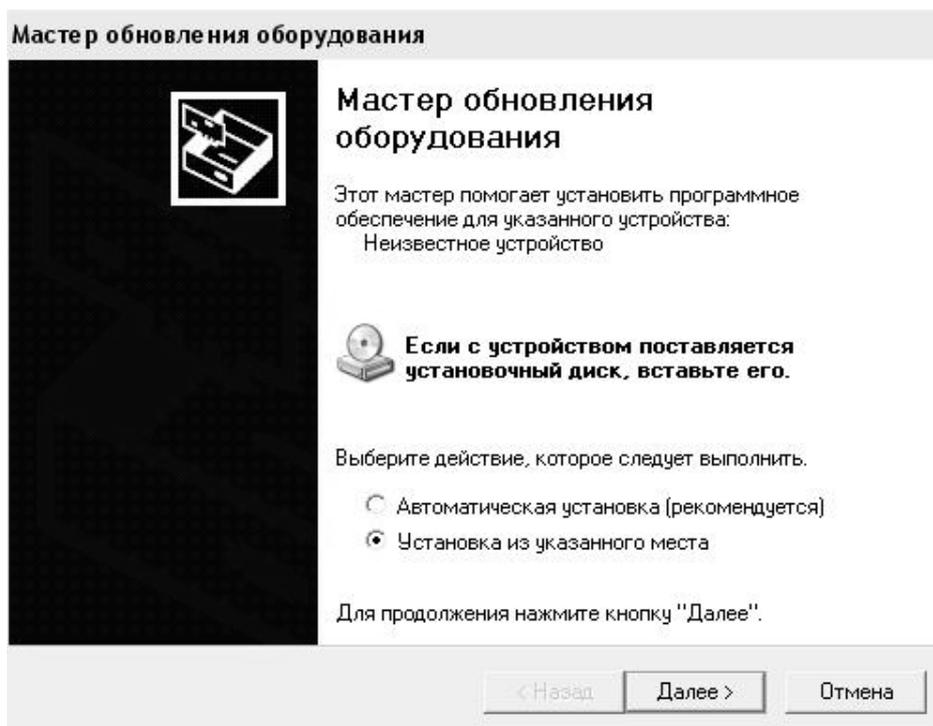


Рис. 6.1. Окно мастера обновления оборудования

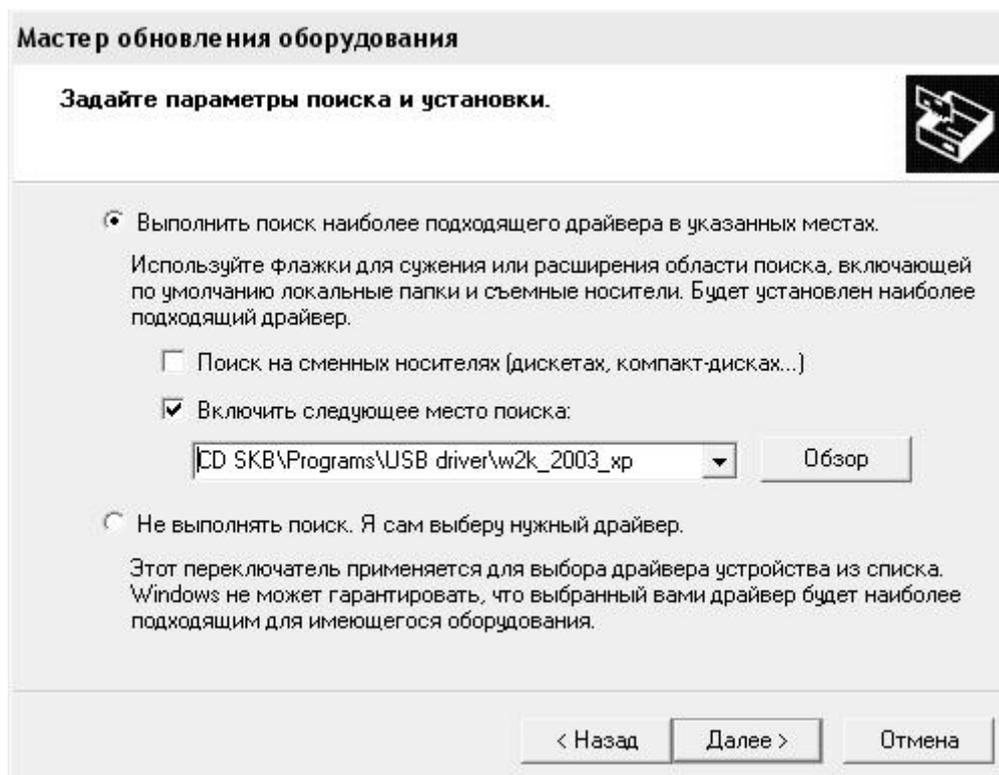


Рис. 6.2. Окно выбора драйвера для установки.

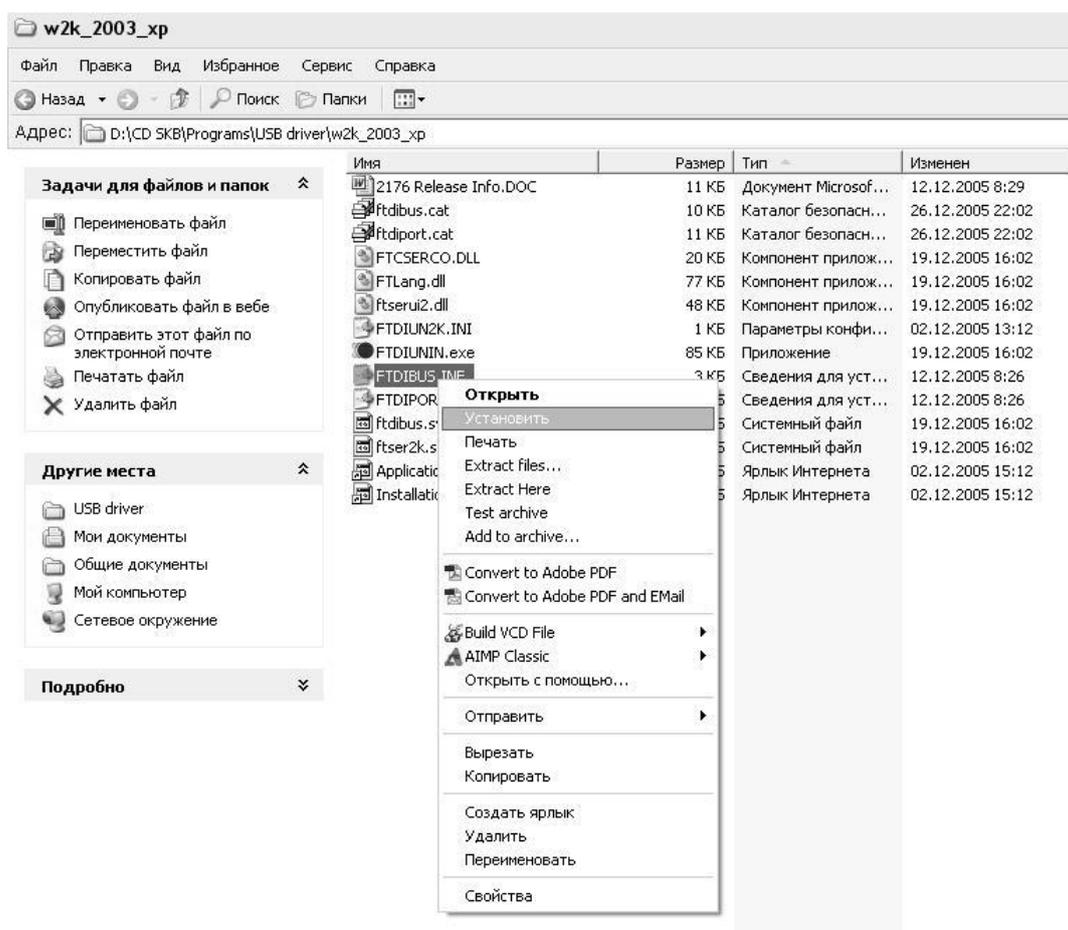


Рис. 6.3. Окно ручной установки драйвера

6.4.4. Прием данных с прибора

6.4.4.1. Включите компьютер и запустите программу «Пуск» – «Программы» – «Стройприбор» – «ИПС-МГ4».

6.4.4.2. Подключите прибор к ПК согласно п. 6.4.2.

При подключении прибора через USB-порт после установки драйвера необходимо определить номер COM-порта:

– открыть ПУСК->Панель управления->Система-> Оборудование->Диспетчер устройств;

– открыть список портов Диспетчер Устройств->Порты ;

– найти строку «USB Serial Port (COM№)», в скобках указан номер COM-порта, если номер в скобках «1» настройка завершена - ничего менять не нужно, если номер не «1» необходимо вызвать окно свойств «USB Serial Port (COM №)» (правой клавишей мыши щелкнуть по строке USB Serial Port (COM №) и выбрать пункт меню

«Свойства») (см. рис 6.4), перейти на вкладку «Параметры Окна», нажать кнопку «Дополнительно» (см. рис 6.5) и в выпадающем списке «Номер Com- порта» выбрать «COM 1» (см. рис 6.6), нажать кнопку «ОК».

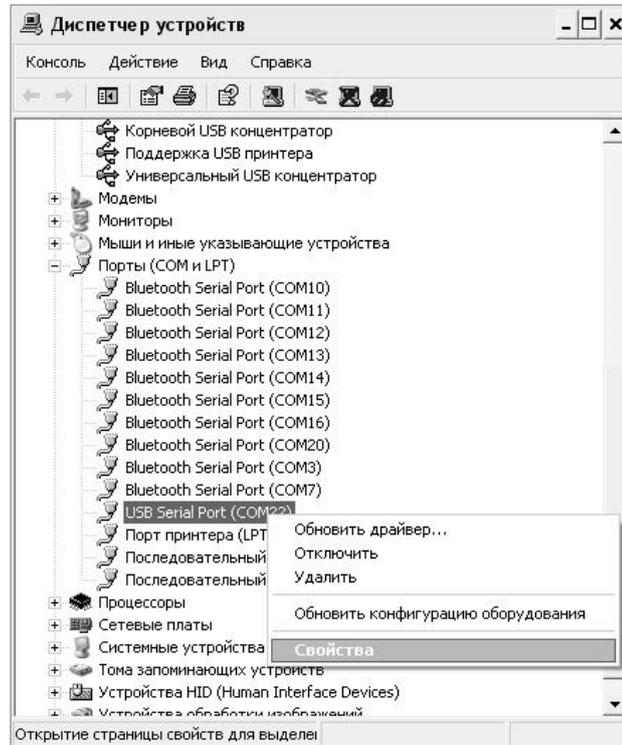


Рис. 6.4. Окно диспетчера устройств

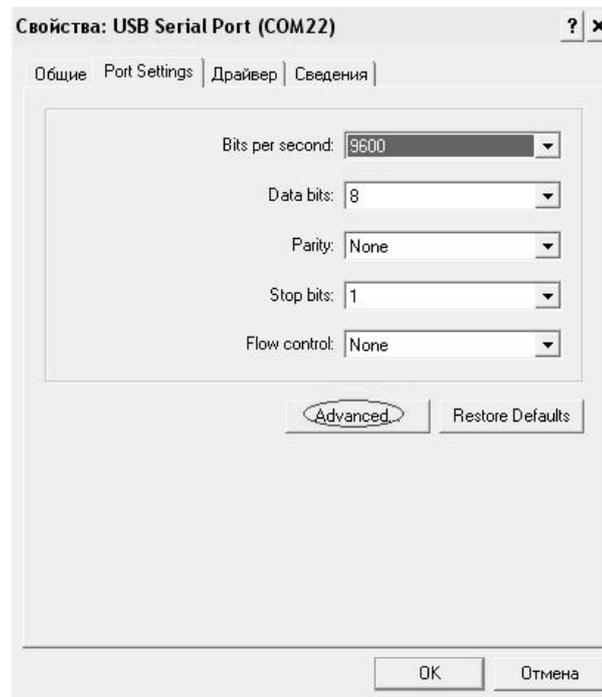


Рис. 6.5. Окно свойств USB-порта

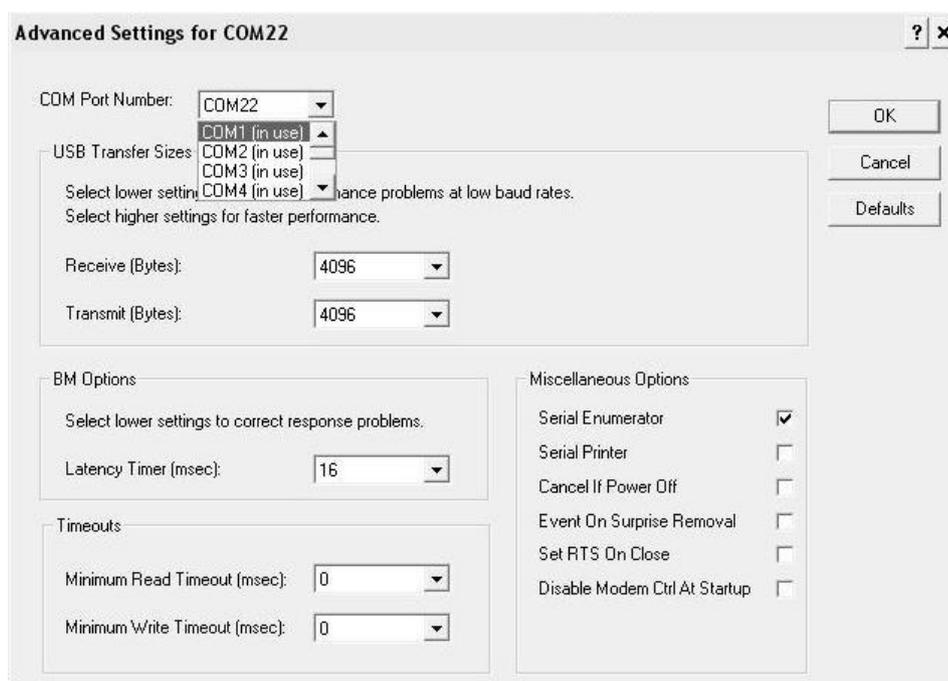


Рис. 6.6. Дополнительные настройки драйвера.

6.4.4.3. В программе для приема данных нажмите на панели кнопку «Создать».

6.4.4.4. Введите имя файла для будущей базы данных и нажмите кнопку «Сохранить».

На экране отобразится процесс передачи данных с прибора на компьютер. После передачи на экране данные будут отображены в табличном виде. Теперь можно:

- удалить ненужные данные;
- добавить примечание;
- экспортировать в Excel;
- распечатать отчет;
- рассчитать среднее квадратическое отклонение прочности бетона и коэффициента вариации.

6.4.4.5. Подробное описание работы с программой находится в файле справки «Пуск» – «Программы» – «Стройприбор» – «Помощь – ИПС-МГ4».

6.4.4.6. Если во время передачи данных произошел сбой, на экране ПК появляется сообщение: «Прибор не обнаружен. Проверьте правильность подключения прибора согласно инструкции и убедитесь, что прибор включен в сеть».

тес, что прибор находится в режиме связи с ПК». В этом случае необходимо проверить подключение прибора, целостность кабеля и работоспособность USB-порта компьютера, к которому подключен прибор и повторить попытку, нажав кнопку «Создать».

6.4.6. Для возврата в основное меню нажать кнопку .

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

	Наименование и условное обозначение	Количество, шт	Примечание
1	Измеритель прочности ИПС-МГ4.01		
	– блок электронный	1	
	– склерометр	1	
2	Руководство по эксплуатации		
	Паспорт	1	
3	Ремень	1	
4	Контрольный образец из оргстекла	1	
5	Кабель USB	1	
6	CD с программным обеспечением «СКБ Стройприбор»	1	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует соответствие прибора нормируемым техническим требованиям при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и хранения, установленных в настоящей инструкции по эксплуатации.

2. Срок гарантии устанавливается 18 месяцев со дня продажи прибора.

3. В течение гарантийного срока безвозмездно устраняются выявленные дефекты.

Гарантийные обязательства не распространяются на приборы с нарушенным клеймом изготовителя и имеющие грубые механические повреждения, а также на элементы питания.

Адрес разработчика-изготовителя:

Фактический: г. Челябинск, ул. Калинина, 11-г

Почтовый: 454084 г. Челябинск, а/я 8538 ООО «СКБ Стройприбор»

Телефон / факс:

в Челябинске: (351)790-16-13, 790-16-85, 790-91-78, 796-64-14

в Москве: (495) 964-95-63; 220-38-58.

Мобильный: 8912-479-58-81

E-mail: Stroypribor@chel.surnet.ru

www.stroypribor.ru