# СПЕКТРОФОТОМЕТРЫ РУЧНЫЕ МОДЕЛЕЙ NS800, NS810 и NS820.

## СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 2 1. ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА \_\_\_\_\_ 3 2. ОПИСАНИЕ БАТАРЕИ \_\_\_\_\_ 3 3. УСТАНОВКА БАТАРЕИ \_\_\_\_\_ 4 4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ \_\_\_\_\_ 5 4.1 ВКЛЮЧЕНИЕ \_\_\_\_\_ 5 4.1.1 ПОДГОТОВКА \_\_\_\_\_ 5 4.1.2 ВКЛЮЧЕНИЕ 5 4.2 КАЛИБРОВКА БЕЛОГО И ЧЕРНОГО \_\_\_\_\_ 6 4.3 ИЗМЕРЕНИЕ \_\_\_\_\_ 8 4.3.1 РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ \_\_\_\_\_ 8 4.3.2 ИЗМЕРЕНИЕ СТАНДАРТА \_\_\_\_\_ 9 4.3.4 ИЗМЕРЕНИЕ И ПРОСМОТР ГРАФИКА СПЕКТРАЛЬНОГО ОТРАЖЕНИЯ \_\_\_\_\_ 11 4.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК \_\_\_\_\_ 11 4.5 ПЕЧАТЬ \_\_\_\_\_ 12 5. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ 12 5.1 УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ 12 5.1.2 ПРОВЕРКА КРИВОЙ СПЕКТРАЛЬНОГО ОТРАЖЕНИЯ \_\_\_\_\_ 15 5.1.3 РЕДАКТИРОВАНИЕ НАЗВАНИЯ ЗАПИСИ \_\_\_\_\_ 16 5.1.4 УДАЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ \_\_\_\_\_ 17 5.1.5 УСТАНОВКА ЗАПИСИ СТАНДАРТА В ИЗМЕРЕНИЕ СТАНДАРТА \_\_\_\_\_ 17 5.1.6 УСТАНОВКА ЗАПИСИ ОБРАЗЦА В ИЗМЕРЕНИЕ СТАНДАРТА \_\_\_\_\_ 17 5.1.7 УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ЗАПИСЕЙ \_\_\_\_\_ 18 5.1.8 ВВОД СТАНДАРТА \_\_\_\_\_18 5.2 НАСТРОЙКА ДОПУСТИМОГО ОТКЛОНЕНИЯ \_\_\_\_\_ 19 5.3 НАСТРОЙКА ИСТОЧНИКА СВЕТА \_\_\_\_\_ 20 5.4 СРЕДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ \_\_\_\_\_ 21 5.5 ВАРИАНТЫ ЦВЕТА \_\_\_\_\_ 22 5.5.1 ЦВЕТОВОЕ РАЗЛИЧИЕ \_\_\_\_\_ 23 5.5.2 ЦВЕТОВОЙ ИНДЕКС \_\_\_\_\_ 28 5.5.3 УГОЛ ПРОСМОТРА \_\_\_\_\_ 34 5.7 НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ \_\_\_\_\_ 35 5.7.1 АВТОСОХРАНЕНИЕ 36 5.7.2 УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ \_\_\_\_\_ 36 5.7.3 ВЫБОР ЯЗЫКА \_\_\_\_\_ 39 5.7.4 ВРЕМЯ ПОДСВЕТКИ \_\_\_\_\_ 39







6.1 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА \_\_\_\_\_ 40 6.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ \_\_\_\_\_ 42

5.7.6 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗВУКА \_\_\_\_\_ 40

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ \_\_\_\_\_ 40

39

5.7.7 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК \_\_\_\_\_ 40

5.7.5 ЯРКОСТЬ ЭКРАНА \_\_\_\_

#### Введение

Спектрофотометры моделей NS800, NS810 и NS820 для анализа цветовых различий и управления качеством продукции соответствуют стандартам CIE (Международная комиссия по освещению) и CNS (Национальные стандарты Китая). Приборы оснащены большим сенсорным экраном. Используется высококачественное программное обеспечение для управления качеством цвета. Между тем, приборы отличаются стабильной работой, точными измерениями и простотой использования. Прибор заряжается от литий-ионного аккумулятора или адаптера постоянного тока. Модели серии NS популярны и широко используется в производстве пластмасс, электроники, текстиля, лакокрасочных и строительных материалов, применяются в пищевой, медицинской, косметической отраслях, научно-исследовательских институтах и лабораториях.

#### Преимущества

1. Сенсорный экран (3,5 дюйма), высокое разрешение (320 \* 480), полноэкранный дисплей с четким изображением.

2. Экран с углом наклона 15°, что больше соответствует просмотру человеческим глазом.

3. Два стандартных угла обзора, режимы нескольких источников света, различные цветовые системы.

4. Увеличенная интегрирующая сфера, более эффективный луч гомогенизации света и точное измерение.

5. Кривая отражательной способности видимого спектра 400 - 700 нм

6. Возможность вводить стандартные данные Lab или XYZ вручную.

7. Среди дополнительных аксессуаров в серии NS предусмотрена универсальная кювета, помогающая измерять жидкие, порошковые или пастообразные образцы, её габариты: 110\*85\*300 мм (д., ш., в.).

Модель **NS800** – портативный спектрофотометр с оптической геометрией измерения 45/0 обеспечивает согласованность приборных измерений с визуальными оценками.

Модель **NS810** – портативный спектрофотометр с оптической геометрией измерения d/8 оснащён увеличенной интегрирующей сферой для более равномерного распределения света.

Модель **NS820** – портативный спектрофотометр с оптической геометрией измерения d/8 и малой апертурой 4 мм для измерения цветовых характеристик небольших образцов или сильно изогнутых поверхностей.

Предостережения

- Спектрофотометр это точный измерительный прибор. Пожалуйста, избегайте резких изменений внешней среды при измерениях. Эти изменения, в том числе мерцание света и резкое изменение температуры, влияют на точность измерения.
- Поддерживайте балансировку прибора. Убедитесь, что измерительная апертура плотно прилегает к исследуемому образцу и не шатается или не сдвигается во время измерения. Остерегайтесь резких ударов или царапин спектрофотометра.
- Прибор не является водонепроницаемым. Не используйте его в среде с высокой влажностью или в воде.
- Следите за чистотой спектрофотометра. Избегайте попадания пыли, порошка или твердых частиц в измерительную апертуру и прибор.
- Установите на место белый калибровочный эталон (меру) и уберите спектрофотометр в упаковку для хранения, если вы не используете его.
- Извлеките аккумулятор, чтобы не испортить спектрофотометр, если вы не используете его в течение длительного времени.
- Храните спектрофотометр в сухом прохладном месте.
- Любые несанкционированные изменения спектрофотометра запрещены, так как это может повлиять на точность измерения или вызовет необратимые повреждения.

#### 1. Описание интерфейса



Рисунок 1 Схема структуры прибора

#### Описание схемы

- 1. Переключатель питания: Сдвиньте переключатель на «1» для включения. Сдвиньте переключатель на «0» чтобы выключить спектрофотометр
- 2. Постоянный ток: подключение к адаптеру переменного тока. Спецификация внешнего источника питания 5V = 2A.
- USB/RS-232: обычный интерфейс. Прибор автоматически оценивает статус подключения. Интерфейс USB используется для передачи данных на ПК. Интерфейс RS-232 используется для подключения к принтеру.

#### 2. Описание батареи

1. Литий-ионная батарея 3.7V = 0.5A. вместимость 3200mAh.

2. Используйте оригинальный литий-ионный аккумулятор. Не используйте другие батареи, иначе это приведет к необратимому повреждению.

3. Пожалуйста, выньте аккумулятор, если вы не используете его в течение длительного времени.

4. Во время зарядки прибор должен быть подключен к внешнему источнику питания или USB кабелю, подключенному к ПК. Поэтому, сдвиньте переключатель на «1» и батарея будет заряжаться. Если не заряжаете батарею, выньте батарею и подключите внешний источник питания, прибор будет работать.

5. Во время зарядки, в верхнем правом углу будет отображен значок батарейки.

#### 3. Установка батареи

1. При установке батареи убедитесь, что переключатель питания отключен (переключатель сдвинут на «0») Затем снимите крышку отсека от батареи.

2. Вставьте литий-ионную батарею в отсек для батареи и осторожно сдвиньте ее. Обратите внимание на контакты батареи.

3. Установите крышку аккумуляторного отсека на литий-ионную батарею, затем сдвиньте ее вверх как на рисунке 2.



Рисунок 2 Установка батареи

#### 4. Инструкция по эксплуатации

#### 4.1 Включение

#### 4.1.1 Подготовка

Проверьте, есть ли у батареи заряд или подключение к внешнему источнику питания.

#### 4.1.2 Включение

Установите переключатель питания в положение «1», экран загорится и отобразится логотип. Через несколько секунд он автоматически войдет в интерфейс измерения стандарта и по умолчанию отображается L \* a \* b \* C \* H, как показано на рисунке3 3.

Standard Measurement					
No Name	D65	10°	LAB		
T000 45/0 🤇	₽8		15:58 20	014.12.18	
I	L*= [	54.10			
	a*= [	0.86			
1	b*= [	5.36			
C	C*= [	5.43			
1	h°=[	80.88			
				•	
Sample		Delet	e	Menu	

Рисунок 3 Измерение стандарта

#### 4.2 Калибровка белого и черного

Нажмите «Menu» для входа в главное меню, как на рисунке 4.



Рисунок 4 Главное меню

Выберете «Calibration» для входа в интерфейс калибровки белого и черного, как на рисунке 5.

		Calibration	
	€	White Calibration	
			1
	∢	Black Calibration	
ок			Back

Рисунок 5 Калибровка белого и черного

Нажмите «White calibration», вам будет предложено снять белый эталон. Поместите измерительную апертуру на белый эталон. Убедитесь, что измерительная апертура находится близко к ней. Нажмите «OK» или кнопку «Testing», чтобы выполнить калибровку белого цвета. Обратите внимание, что серийный номер белого эталона должен соответствовать прибору.

Нажмите «Black calibration», вам будет предложено снять черный эталон. Поместите измерительную апертуру на черный калибровочный эталон. Нажмите «OK» или «Testing», чтобы выполнить калибровку черного.

Калибровка белого и черного завершена.

#### 4.3 Измерение

#### 4.3.1 Расположение измерения

Инструмент может визуально определять местоположение с помощью перекрестной измерительной апертуры. Это можно сделать, наблюдая за выравниванием перекрестной апертуры и образца, перемещая измерительную апертуру для регулировки положения.

#### 4.3.2 Измерение стандарта

Войдите в интерфейс «Standard measurement», чтобы выполнить измерения, как показано на Рисунке 6.

Поместите измерительную апертуру на образец стандарта, нажмите кнопку «Testing». Спектрофотометр отобразит данные о цвете образца стандарта.

Standard Measurement					
No Name	D65	10°	LAB		
T000 45/0 G	Þ8		15:58 2	014.12.18	
I	_*= [	54.10			
	a*= [	0.86			
	b*= [	5.36			
(	C*= [	5.43			
- I	h°=	80.88			
				•	
Sample		Delet	e	Menu	

#### Рисунок 6 Измерение стандарта

Нажмите «No name», появится интерфейс «Edit name», как показано на рисунке 16. Вы можете редактировать имя текущего стандарта. Нажмите «D65», появится интерфейс «Light source», как показано на рисунке 19. Вы можете установить источник света в соответствии с текущим стандартом.

Нажмите «10°», вы можете переключить угол наблюдения между 2°и 10°.

Нажмите «LAB», появится интерфейс «Color space», как показано на рисунке 22. Вы можете изменить цветовое различие текущего стандарта.

#### 4.3.3 Измерение образца

После измерения стандарта нажмите «Sample Measure», появится интерфейс измерения образца, как показано на рисунке 7. Поместите измерительную апертуру на образец, нажмите кнопку «Testing». Спектрофотометр отобразит данные о цвете образца.

Данные L \* a \* b \* C \* h \* слева — это текущие данные образца. Данные справа - это данные о разнице в цвете между текущим образцом и стандартом.



Рисунок 7 Измерение образца

Нажмите «No name», появится интерфейс «Edit name», как показано на рисунке 16. Вы можете редактировать имя текущего стандарта.

Нажмите «D65», появится интерфейс «Light source», как показано на рисунке 19. Вы можете установить источник света в соответствии с текущим стандартом.

Нажмите «10 °» или «2», вы можете переключить угол наблюдения между 2 ° и 10 °.

Нажмите «LAB», появится интерфейс «Color space», как показано на рисунке 22. Вы можете изменить цветовое различие текущего стандарта.

#### 4.3.4 Измерение и просмотр графика спектрального отражения



Рисунок 8 Спектральное отражение

#### 4.4 Подключение к ПК

Нажмите «Comm», чтобы войти в интерфейс, показанный на рисунке 9. Следуйте советам по подключению прибора к ПК. Нажмите «OK», прибор перейдет в режим «Communicating...», как показано на рисунке 10. Теперь вы можете управлять прибором с помощью программного обеспечения.



Рисунок 9 USB Подключение

Рисунок 10 Подключение

#### 4.5 Печать

Подключите прибор к мини принтеру. Возможна распечатка данных автоматически в интерфейсах «Standard Measurement» или «Sample Measurement».

#### 5. System Описание функций системы

Можно настроить функции системы в главном меню, как на рисунке 4.

#### 5.1 Управление данными

Нажмите «Data» в главном меню, чтобы войти в интерфейс управления данными, как показано на рисунке 11. Управление данными в основном предназначено для проверки, работы с записями измерения и ввода данных стандарта вручную.



Рисунок 11 Управление данными

## 5.1.1 Проверка записи

### 1) Проверка записи стандарта

Выберите «Check record», чтобы войти в интерфейс «Standard record», как показано на рисунке 12. Это данные стандарта. Вы можете проверить различные данные стандарта, нажав «↑» и «↓» внизу экрана. «T001» на рисунке означает номер записи стандарта. «No name» означает название стандарта по умолчанию.

## 2) Проверка записи образца

Нажмите «Sample» в интерфейсе записи стандарта, чтобы проверить данные образца и разницу в цвете между стандартом и образцом, как показано на рисунке 13. Вы можете проверить различные данные образца, нажав «↑» и «↓» в нижней части экрана. «№ 001» означает номер записи образца. «T001» означает номер записи стандарта

#### 3) Переключение записи стандарта и записи образца

Нажмите «Sample» в интерфейсе записи стандарта для переключения на записи образца. Нажмите Standard» в интерфейсе записи образца для переключения на записи стандарта.

Standard Record						
No Name	D65	10	•	LAB		
T001 45/0	Φ8		1	16:06	20	14.12.18
	L*= [	54	.10			
	a*= [	(	).86			
	b*= [	Ę	5.36			
	C*= [	Ę	5.43			
	h°=[	80	.88			
						•
Sample	¥	t	С	pera	te	Back

Рисунок 12 Запись стандарта

Sample Record						
No Name	D65	10° LAB				
No.001 T0	01 Φ8		15:15 20	14.12.19		
*=	51.26	∧ *=	-2.8	34		
a*=	1.61	∆a*=	= 0.7	75		
b*=	5.88	∆b*=	= 0.5	52		
C*=	6.10	]∆C*=	= 0.6	67		
h°=	74.69	∆H*=	-0.6	52		
		∆E*=	= 2.9	98		
				•		
Standard	÷	t C	)perate	Back		

Рисунок 13 Запись образца

Нажмите «No name», появится интерфейс «Edit name», как показано на рисунке 16. Вы можете редактировать имя текущего стандарта.

Нажмите «D65», появится интерфейс «Light source», как показано на рисунке 19. Вы можете установить источник света в соответствии с текущим стандартом.

Нажмите «10°», вы можете переключить угол наблюдения между 2° и 10°.

Нажмите «LAB», появится интерфейс «Color space», как показано на рисунке 22. Вы можете изменить цветовое различие текущего стандарта.

#### 5.1.2 Проверка кривой спектрального отражения

В интерфейсе измерения стандарта или образца нажмите « ♠», чтобы перейти на следующую страницу. Отобразится кривая спектрального отражения. Щелкните « », отобразятся данные о длине волны и отражения следующего диапазона волн. Щелкните « • , отобразятся данные о длине волны и отражении предыдущего диапазона волн. Вы можете проверить кривую спектрального отражения разных стандартов или образцов, щелкнув «↑» и «↓» в нижней части экрана.



Рисунок 14 Запись стандарта кривой спектрального отражения

#### 5.1.3 Редактирование названия записи

Нажмите «Operate» в интерфейсе записи, откройте небольшое меню, как показано на рисунке 15. Нажмите «Edit Name», чтобы ввести цифру, как на рисунке 16. Щелкните символы или числа на виртуальной клавиатуре, чтобы изменить текущее название записи.

Standard Record					
No Name	D65		LAB		
T001 45/0 🤇	₽8		16:42 20	)14.12.18	
l	L*= [	54.10			
;	a*= [	0.86			
I	b*= [	5.36			
(	C*= [	5.43			
Delete Re	cord				
Edit Name	)				
Standard Entering					
ок				Back	

Рисунок 15 Операции с записью

Edit Name					
No Name					
				₩	
,	1	<sup>2</sup> abc	<sup>3</sup> def	×	
	<sup>4</sup> ghi	<sup>5</sup> jkl	<sup>6</sup> mno	ÎA	
? !	<sup>7</sup> pqrs	<sup>8</sup> ти <b>v</b>	<sup>9</sup> wxyz	Ţ	
123* 0 Zħ/Abc					
ок				Back	

Рисунок 16 Редактирование названия

#### 5.1.4 Удаление отдельной записи

Во всплывающем меню под записью стандарта, показанной на рисунке 15, нажмите «Delete record».

Появится предупреждающий интерфейс. Нажмите «ОК», тогда текущий стандарт и его записи образцов будут удалены. Если удалить запись в интерфейсе записи образца, будет удалена только одна запись образца.

#### 5.1.5 Установка записи стандарта в измерение стандарта

Если вам нужно измерить разницу в цвете по сохраненному стандарту, вы можете нажать «Standard entering» во всплывающем меню «Record operation interface». Затем запись стандарта переходит в интерфейс измерения. Нажмите «Sample Measure», вы можете начать измерение образца.

#### 5.1.6 Установка записи образца в измерение стандарта

В некоторых случаях вам необходимо использовать сохраненную запись образца в качестве стандарта. Вы можете нажать «Standard entering» во всплывающем меню «Record operation interface». Затем запись образца переходит в интерфейс измерения в качестве стандарта (при этом он будет автоматически сохранен как новый стандарт). Нажмите «Sample Measure», вы можете начать измерение образца.

#### 5.1.7 Удаление всех записей

Выберите «Data Delete» в главном меню. Имеется 2 варианта: «Delete All Samples» и «Delete All Records»

#### 1) Удаление всех образцов

Нажмите «Delete All Samples». Появится предупреждающее окно. Нажмите «OK», все записи образцов будут удалены, но записи стандартов буду сохранены.

#### 2) Удаление всех записей

Нажмите «Delete All Records», записи (включая записи стандартов и образцов) будут удалены. Появится предупреждающее окно. Нажмите «ОК», все записи в приборе будут удалены навсегда.

**Примечание:** пожалуйста, будьте осторожны с данной функцией, вы можете удалить нужные вам данные.

#### 5.1.8 StandВвод стандарта

Выберите «Standard Input» в главном меню. It Имеется 2 функции «Input L\*a\*b» и «Input XYZ».

#### 1) Ввод LAB

Нажмите «Input LAB», войдите в интерфейс «Input L \*», как показано на рисунке 17. Нажмите числа на виртуальной клавиатуре. Введите значение L \*, нажмите «ОК». Затем введите значения а \* и b \* и войдите в интерфейс «Edit name».

	Inpu	t L	
85.26			
1	2	3	
4	5	6	
7	8	9	
-	0	•	
ОК			Back

Рисунок 17 Ввод LAB

#### 2) Ввод ХΖҮ

Так же как «Ввод L\*a\*b»

#### 5.2 Настройка допустимого отклонения

Выберите «Tolerance» в главном меню, как показано на рисунке 18. Нажмите виртуальную клавиатуру, чтобы ввести значение. Затем нажмите «ОК», чтобы сохранить настройки и вернуться в главное меню.

Если вы не хотите устанавливать или изменять допустимое отклонение, нажмите «Back», чтобы вернуться в главное меню.



Рисунок 18 Настройки допустимого отклонения

Допустимое отклонение устанавливается пользователем в соответствии с требованиями к управлению цветом. Прибор определит, соответствует ли разница в цвете ΔΕ. Если ΔΕ меньше допустимого отклонения, цвет образца считается соответствующим. Если ΔΕ больше допустимого отклонения, цвет образца не соответствует требованиям.

#### 5.3 Настройка источника света

Нажмите «Light source» в главном меню, чтобы выбрать источники света, как показано на рисунке 19. Пользователи могут выбрать разный источник света для проведения измерений. Этот прибор включает в себя D65, D50, A, C, D55, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, всего 18 источников света. После выбора нажмите «OK», чтобы сохранить настройки и вернуться в главное меню.

Light Source	
D65	•
D50	$\bigcirc$
A	$\bigcirc$
С	$\bigcirc$
D55	$\bigcirc$
D75	$\bigcirc$
F1	$\bigcirc$
F2(CWF)	$\bigcirc$
F3	$\bigcirc$
F4	$\bigcirc$
F5	$\bigcirc$
F6	$\bigcirc$
F7(DLF)	$\bigcirc$
F8	$\bigcirc$
F9	$\bigcirc$
ОК	Back

Рисунок 19 Настройка источника света

#### 5.4 Среднее измерение

Щелкните «Average» в главном меню, чтобы войти в интерфейс, как на рисунке 20. ажмите виртуальную клавиатуру. Пользователи могут установить количество средних измерений в соответствии с требованиями. Затем нажмите «OK», чтобы сохранить настройки и вернуться в главное меню. Если установлено значение «O» или «1», прибор будет выполнять только одно измерение. По умолчанию стоит единичное измерение.

A	verage Me	easuremer	nt
1			
1	2	3	
4	5	6	
7	8	9	
	0		
ОК			Back

Рисунок 20 Среднее измерение

### 5.5 Варианты цвета

Нажмите «Color options» в главном меню, чтобы перейти в интерфейс, как на рисунке 21. Пользователи могут выбрать между «Color space», «Color index», «Observe angle» и «Color parameter». Выберите параметры с помощью «↑» и «↓» и нажмите «ОК», чтобы сохранить все настройки. Этот выбор повлияет на то, что отображается дисплеем в «Standard measurement» и «Sample measurement».



Рисунок 21 Варианты цвета

### 5.5.1 Цветовое различие

Нажмите «Color space», чтобы войти в интерфейс, показанный на hucyнке 22. В этом приборе есть шесть режимов цветового различия: «CIE LAB, LCh», «CIE XYZ, Yxy», «CIE LUV, LCh», «LAB & WI & YI», «Color Fastness», «Staining Fastness».

Разные режимы соответствуют разным интерфейсам измерениям стандарта и измерения образцов. Интерфейс измерения стандарта «CIE LAB, LCh», «Color Fastness» и «Staining Fastness» показан на рисунке 23. Интерфейс измерения стандарта «CIE XYZ, Yxy», «CIE LUV, LCh», «LAB & WI & YI» показан на рисунке 23-25.

Интерфейс измерения образца «CIE LAB, LCh» показан на рисунке 7. Интерфейс измерения образца «CIE XYZ, Yxy», «CIE LUV, LCh», «LAB & WI & YI» показан на рисунке 26-30.

Color Space	
CIE LAB,LCh	•
CIE XYZ,Yxy	$\bigcirc$
CIE LUV,LCH	$\bigcirc$
LAB &WI &YI	$\bigcirc$
Color Fastness	$\bigcirc$
Staining Fastness	$\bigcirc$
ОК	Back

Рисунок 22 Цветовое разрешение

Standard Measurement					
No Name	D65	10°	XYZ		
T000 45/0 🤄	Þ8		15:59 20	)14.12.18	
	X= [	21.10	27		
	Y= [	22.06	89		
	Z= [	20.67	09		
	x= [	0.3305			
	y= [	0.34	57		
				•	
Sample		Delet	e	Menu	

Рисунок 23 Измерение стандарта CIE XYZ

Standard Measurement				
No Name	D65	10°	LUV	
T000 45/0 ⊄	8		16:00 2	014.12.18
1	_*= [	54.10		
, i	u*= [	4.19		
,	v*= [	7.07		
C*	'uv=	5.43		
h	luv=	80.88		
				<u> </u>
				•
Sample		Delet	e	Menu

Рисунок 24 Измерение стандарта CIE L\*U\*V\*

Standard Measurement				
No Name	D65	10°	WIYI	
⊤000 45/0 ¢	₽ <b>8</b>		16:00 20	)14.12.18
	L*=	54	.10	]
	a*=	. (	).86	
b*=		5	5.36	]
WI=		46	.85	]
(AST	WI= M E313)	-1	6.28	]
(CIEIISOI		-1	6.26	
(ASTM	YI=	123	3.46	
(AST	YI=	-135	5.68	
(//31				•
Sample		Dele	te	Menu

Рисунок 25 Измерение стандарта LAB & WI & YI

Sample Measurement				
No Name	D65	10°	XYZ	
No.001 T003	Φ8		15:35 2	014.12.19
$\bigtriangleup$	X= [	-2.311	.0	
$\bigtriangleup$	Y= [	-2.575	51	
	Z=	-2.773	9	
	x=[	0.003	9	
	√y= [	0.001	.3	
				( <b>)</b>
Standard		Dele	te	Menu

Рисунок 26 Измерение образца CIE XYZ



Рисунок 27 Измерение образца CIE L\*U\*V\*

Sample Measurement				
No Name	D65	10°	WIYI	
No.001 T003	Φ8		15:37 20	)14.12.19
	<b>F</b> *			1
	E ab =		2.98	]
4	△WI=	71	9.14	
(AST	$\triangle WI =$	-68	1.58	
(CIEJISO)		-68	1.58	]
(ASTM	△YI= D1925)	:	0.00	]
(AST	$\triangle YI =$ M E313)	27	16.2	]
(	,			
				•
Standard		Delet	te	Menu

Рисунок 28 Измерение образца LAB & WI & YI



Рисунок 29 Измерение Устойчивости цвета



Рисунок 30 Измерение Стойкости к окрашиванию

#### 5.5.2 Цветовой индекс

Нажмите «Color Index», чтобы перейти к интерфейсу, как на рисунке 31. В этом приборе есть шесть режимов цветового индекса. «CIE1976  $\triangle$  E \* ab», «CIE94  $\triangle$  E \* 94», « $\triangle$  E (Hunter)», « $\triangle$  E \* cmc (2: 1)», « $\triangle$  E \* cmc (1: 1)», «CIE2000  $\triangle$  E \* 00 », «Metameric index» и «Color strength».

Цветовой индекс доступен для цветового разрешения «CIE LAB, LCH». В цветовым индексе разные режимы соответствуют специальной формуле цветового различия. Каждый режим отображается по-разному в интерфейсе измерения образца, как показано на рисунках 32-37.

Color Index	
CIE1976   E*ab	•
CIE94 ^ E*94	$\bigcirc$
△ E(h)	$\bigcirc$
E*cmc(2:1)	$\bigcirc$
E*cmc(1:1)	$\bigcirc$
E*cmc(I:c)	$\bigcirc$
CIE2000	$\bigcirc$
Metameric Index	$\bigcirc$
Color Strength	$\bigcirc$
ок	Back

Рисунок 31 Цветовой индекс



Рисунок 32 Цветовой индекс CIE1976 в измерении образца

Sample Measurement				
No Name	D65	10°	LAB	
No.000 T003	Φ8		16:26 20	014.12.18
L*= 5	1.26	∆L*=	-2.	84
a*=	1.61	∆a*=	= 0.	75
b*=	5.88	∆b*=	= 0.	52
C*=	6.10	∆C'=	= 0.	54
h°= 7	4.69	∆H'=	-0.	58
	Z	∆ <b>E*</b> 94=	= 2.	95
Standard		Delet	te	Menu

Рисунок 33 Цветовой индекс CIE94 в измерении образца

Sample Measurement				
No Name	D65	10°	LAB	
No.000 T003	Φ8		16:28 20	)14.12.18
L= 5	1.26	] ∆L=	-2.	84
a=	1.61	] ∆a=	= 0.	75
b=	5.88	] ∆b=	= 0.	52
C=	6.10	] △C=	= 0.	67
h= 7	4.69	] ∆h=	-0.	62
		△E(h)=	= 2.	89
Standard		Delet	te	Menu

Рисунок 34 Цветовой индекс Hunter в измерении образца



Рисунок 35 Цветовой индекс стс(2:1) в измерении образца



Рисунок 36 Цветовой индекс стс(1:1) в измерении образца



Рисунок 36 Цветовой индекс cmc(I:c) в измерении образца



Рисунок 38 Цветовой индекс CIE2000 в измерении образца



Рисунок 39 Метамерный индекс в измерении образца



Рисунок 39 Интенсивность цвета в измерении образца

#### 5.5.3 Угол просмотра

В соответствии со стандартом CIE прибор имеет два угла просмотра: 2 ° и 10 °. Нажмите «Observe angle» в интерфейсе параметров цвета, чтобы выбрать его.

#### 5.5.4 Параметр цвета

Параметр цвета включает «Метамерные настройки», «СІЕ94  $\triangle$  E \* 94», « $\triangle$  E \* cmc (I: c)», настройку коэффициента «СІЕ2000  $\triangle$  E \* 00».

В метамерных настройках можно выбрать два типа источника света и углы просмотра, вы можете установить фактор коэффициента «CIE94 E \* 94 », «△ E \* cmc (I: c)» и « CIE2000 △ E \* 00 ».

### 5.6. Настройка экрана

Функции экрана содержит включение и выключение «Color Offset», «Tolerance Prompt», «Screen Inversion».

Нажмите «Color Offset» и включите его, появится окно со смещением цвета справа от △L、△a\*、△b\* в интерфейсе измерения образца.

Нажмите «Tolerance Prompt» и включите его, отобразится «fail» (сбой) или «pass» (успешно) справа от ∠Е в интерфейсе измерения образца.

Когда △Е меньше значения допустимого отклонения (настройки в «Tolerance Setting»), отобразится «Pass». В противном случае, отобразится «Fail».

«Color Offset» and «Tolerance Prompt» как на рисунке 41.



Рисунок 41 Смещение цвета и Допустимого отклонение

Нажмите «Screen Inversion» и включите его, произойдет инверсия экрана.

### 5.7 Настройка функций

Нажмите «Settings» для настройки других функций, как на рисунке 42.



Рисунок 42 Настройки функций

#### 5.7.1 Auto Save

Нажмите «Auto Save» в «Settings». Имеется 2 варианта: «On» и «Off». Если выбрать «Off», вам необходимо сохранять данные вручную во время измерения. Если выбрано «On», то прибор будет сохранять данные автоматически.

#### 5.7.2 Настройка времени

Нажмите «Time set» в интерфейсе «Settings», как на рисунке 43.

Нажмите «Set time», чтобы установить текущее время, как на рисунке 44.

Нажмите «Set date», чтобы установить текущую дату, как на рисунке 45.

Нажмите «Time format», чтобы установить требуемый формат времени, как показано на рисунке 46. Нажмите «Date format», чтобы установить требуемый формат даты, как показано на рисунке 47.



Рисунок 43 Настройка времени и даты

Time & date					
Set Time	Set Time				
5:49					
Set Date					
2014.05.2	9				
Time For	rmat				
				₿	
1	2	3		Ś	
4	5	6			
7	8	9			
	0				
Select				Done	

Рисунок 44 Настройка времени

	Time a	& date	
Set Time 15:49	)		
Set Date	9		
Time For	rmat		
			■
1	2	3	
4	5	6	
7	8	9	
	0		
Select			Done

Рисунок 45 Настройка даты

Time 8	& date
Set Time	
15:49	
Set Date	
2014.05.29	
🕞 Time Format	
12 hours	$\bigcirc$
24 hours	•
ОК	Back

Рисунок 46 Формат времени



Рисунок 47 Формат даты

#### 5.7.3 Выбор языка

Нажмите «Language Selection» в «Settings». Пользователь может выбрать Китайский или Английский.

#### 5.7.4 Время подсветки

Нажмите «Backlight Time» в «Settings». Пользователь может выбрать время подсветки согласно своим потребностям.

#### 5.7.5 Яркость экрана

Нажмите «Screen Brightness» в «Settings». Пользователь может регулировать подсветку, управляя «+» и «-».

#### 5.7.6 Переключатель звука

Нажмите «Buzzer Switch» в «Settings». Если нажать «Off», прибор не будет издавать звуков во время измерения. Если нажать «On», во время измерения будет звук.

#### 5.7.7 Восстановление заводских настроек

Нажмите «Restore Factory Setting» в «Settings» как показано на рисунке 44. Нажмите «OK», прибор вернется к заводским настройкам по умолчанию и очистит все записи. **Примечание:** когда вы выберете эту настройку, появится предупреждение. Пожалуйста, будьте осторожно. Если вы не планируете Восстановление заводских настроек, нажмите кнопку «Back».



Рисунок 48 Восстановление заводских настроек

#### 6.Технические параметры

#### 6.1 Характеристики прибора

1) Сенсорный экран, простой в эксплуатации.

2) Большой экран (3,5 дюйма), высокое разрешение (320 \* 480), полноэкранный дисплей с четким изображением.

3) Эстетичный дизайн отлично сочетается с эргономикой конструкции.

4) Геометрическая оптическая структура 45/0, соответствует стандартам CIE, ISO, ASTM, DIN.

5) Кривая отражения в видимом спектре 400 ~ 700 nm.

6) Два стандартных угла просмотра, несколько режимов источников света, разные цветовые системы.

7) Повторяемость ΔE \* ab находится в пределах 0,04, ошибки между каждым прибором ΔE \* ab менее 0,2.

8) Программное обеспечение для ПК с мощными функциями расширения.

9) Высокая конфигурация оборудования с рядом инновационных технологий.

10) Увеличенная интегрирующая сфера, более эффективный луч гомогенизации света и точное измерение.

11) Экран с углом наклона 15°, больше соответствует просмотру человеческим глазом.

12) Память большой емкости, можно сохранить более 10000 данных.

13) Ввод стандартных данных вручную, прост в эксплуатации.

6.2 Технические характеристики прибора

Модель	NS800	NS810	NS820	
Геометрия измерения: освещение		d /0	0	
/наблюдение	4570 (45 кольцевая)	4/8		
Апертура измерения	Ø8 mm Ø4 mm			
Спектральный анализатор	Вогнутая диф	ракционная решетк	a	
Размер интегрирующей сферы		Ø58 мм		
Источник света	комбинирова	нный светодиодны	й	
Фотоприёмник	кремниевая ф	отодиодная матри	ца	
Интервал измерений	40	0~700 нм		
Меж-волновой интервал / полоса	10	110 110		
пропускания	10	HM / IO HM		
Фотометрический диапазон		0-200%		
(коэффициента отражения)		0-20076		
Цветовые пространства	CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LU	V, HunterLAB		
Цветовой индекс	$\Delta E^*ab$ , $\Delta E$ uv, $\Delta E94$ , $\Delta Ecmc$ (2	2: 1), ΔEcmc (1:1) , ΔI	E00, ΔE(Hunter)	
	Белизна WI (E313,CI E, AATC	С, Hunter), Желтизн	ia YI	
Лругие цветовые индексы	( D1925,313), Устойчивость	окраски, Закрашива	емость, ЈРС79,	
другие цветовые индексы	BFD(1.5:1), FMCII, Индекс метамеризма MI, Красящая сила,			
	Непрозрачность, Условный блеск			
Колориметрический наблюдатель	CIE 2°/10°			
Стандартные издучения	D65, D50, A,C,D55, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7,			
	F8, F9, F10, F11,F12			
Отображаемые данные	Цветовые координаты, Цве	товое различие (в ц	ифровом и	
	графическом форматах), РА	SS/FAIL и др. цветов	зые индексы	
Время измерения	1,5 сек			
Режим измерений	однократный и с усреднением			
Позиционирование	С помощью встроенной видеокамеры			
Повторяемость по коэффициенту	Стандартное отклонение в	пределах 0.1% (400′	~700nm: в	
отражения (станд. откл.)	пределах 0.2%), Цветовое значение: стандартное отклонение			
	в пределах Delta E*ab 0.04			
Межприборная согласованность не	MAV/SCI: ∆E*≤0.2 Среднее г	10 12 цветным этало	энам BCRA	
хуже	Series II			
Габариты: Д/Ш/В)	90*77*230 мм			
Bec	600 г			
Батарея	Литий-ионная, 5000 раз в течении 8 часов.			
Ресурс источника излучения	5 лет, более 1.6 млн измере	ений		
Дисплей	3.5 дюйма, цветной сенсор	ный TFT		
Порт	USB/RS-232			
Память	1.000 эталонов и 15.000 обр	разцов		
Температура эксплуатации/хранения	0~40°C(32~104°F / -20~50°	C (-4~122°F)		
Влажность	меньше 85% относительной	і влажности, без ко	нденсации	
Стандартная комплектация	Блок питания, литий-ионный аккумулятор, руководство			

	пользователя, CD с программой контроля цвета, белый и
	чёрный калибровочные эталоны, защитная крышка.
Дополнительная комплектация	Универсальная конструкция для измерения жидких,
	пастообразных и порошковых образцов; кювета для
	измерения порошковых образцов, мини-принтер.

\*Примечание: Характеристики могут быть изменены без предварительного предупреждения.