

Общество с ограниченной ответственностью  
«СКБ Стройприбор»

ОКП 42 7360

**Измерители модуля упругости  
грунтов и оснований дорог  
ПДУ-МГ4**

**Руководство по эксплуатации  
7360-028-2010 РЭ**



СОГЛАСОВАНО:  
Раздел 4 «Методика поверки»



Челябинск





ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

## PATTERN APPROVAL CERTIFICATE OF MEASURING INSTRUMENTS

RU.C.28.059.A

№ 41003

Действительно до  
01 "августа 2015  
г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что на основании положительных результатов испытаний утвержден тип измерителей модуля упругости грунтов и оснований дорог ПДУ-МГ4

наименование средства измерений

ООО "СКБ Стройприбор", г.Челябинск

наименование предприятия-изготовителя

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 45397-10 и допущен к применению в Российской Федерации.

Описание типа средства измерений приведено в приложении к настоящему свидетельству.

Заместитель  
Руководителя

В.Н.Крутиков

01.08.2010 г.

Продлено до

"....." ..... г.

Заместитель  
Руководителя

"....." 20 ..... г.



340817

***СОДЕРЖАНИЕ***

<b>1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ПРИБОРА .....</b>	<b>5</b>
1.1 Назначение и область применения .....	5
1.2 Технические характеристики .....	5
1.3 Состав изделия .....	6
1.4 Устройство и принцип работы .....	7
1.5 Маркировка и пломбирование .....	10
1.6 Упаковка .....	10
<b>2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА ПО НАЗНАЧЕНИЮ .....</b>	<b>11</b>
2.1 Эксплуатационные ограничения .....	11
2.2 Подготовка прибора к работе .....	11
2.3 Использование прибора .....	11
<b>3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....</b>	<b>25</b>
3.1 Меры безопасности .....	25
3.2 Порядок технического обслуживания прибора .....	25
<b>4 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ .....</b>	<b>26</b>
<b>5 ХРАНЕНИЕ .....</b>	<b>31</b>
<b>6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ .....</b>	<b>31</b>
<b>7 УТИЛИЗАЦИЯ .....</b>	<b>31</b>
<b>ПАСПОРТ .....</b>	<b>32</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 1 .....</b>	<b>34</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 2 .....</b>	<b>35</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 3 .....</b>	<b>35</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 4 .....</b>	<b>39</b>

Руководство по эксплуатации (РЭ) включает в себя общие сведения необходимые для изучения и правильной эксплуатации измерителей модуля упругости грунтов и оснований дорог ПДУ-МГ4 (модиф. ПДУ-МГ4 «УДАР», ПДУ-МГ4.01 «УДАР» и ПДУ-МГ4 «ИМПУЛЬС»), далее по тексту – приборы. РЭ содержит описание принципа действия, технические характеристики, методы контроля и другие сведения, необходимые для нормальной эксплуатации приборов.

Эксплуатация приборов должна проводиться лицами, ознакомленными с принципами работы, конструкцией, настоящим РЭ.

К работе с приборами допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с приборами ударного действия.

**Внимание! Для предотвращения несчастных случаев необходимо осторожно обращаться с направляющей при поднятом грузе в виду возможности непреднамеренного падения груза. При переноске нагружочного устройства, механизм фиксации следует устанавливать в транспортное положение.**

## 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ПРИБОРА

### 1.1 Назначение и область применения

1.1.1 Приборы предназначены для косвенного измерения модуля упругости на основе прямых измерений амплитуды перемещения штампа и ударной силы действующей на круглый, жесткий штамп.

1.1.2 Область применения – контроль качества уплотнения грунтов и оснований при строительстве дорог, мостов, опор, железнодорожного полотна, фундаментов, каналов, траншей, на предприятиях стройиндустрии, научно-исследовательских, дорожных и строительных лабораториях.

1.1.3 Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от минус 10 до плюс 40 °C;
- относительная влажность воздуха 95 % при температуре 35 °C

### 1.2 Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2
Диапазон измерений силы, кН: – для модификации ПДУ-МГ4 «УДАР» – для модификаций ПДУ-МГ4.01 «УДАР», ПДУ-МГ4 «ИМПУЛЬС»	0,1…19,0 0,1…10,0
Диапазон измерений перемещения штампа, мкм модификации ПДУ-МГ4 «УДАР», ПДУ-МГ4.01 «УДАР», ПДУ-МГ4 «ИМПУЛЬС»	50…9999
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения силы, Н (F – измеряемая сила, Н)	± (0,01F+20)
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения перемещения штампа, мкм (L - измеренное перемещение, мкм)	±(0,03L+10)
Диапазон измерений модуля упругости, МН/м <sup>2</sup> – для модификации ПДУ-МГ4 «УДАР» – для модификаций ПДУ-МГ4.01 «УДАР», ПДУ-МГ4 «ИМПУЛЬС»	5…370 5…300
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения модуля упругости, % , где А – число равное измеренному модулю упругости, МН/м <sup>2</sup>	± (0,024A+50/A+2)

## Измерители модуля упругости грунтов и оснований дорог ПДУ-МГ4

Продолжение таблицы

1	2
Масса падающего груза, кг	
– для модификации ПДУ-МГ4 «УДАР»	$10,3 \pm 0,1$
– для модификаций ПДУ-МГ4.01 «УДАР»	$5,3 \pm 0,1$
Максимальная высота падения груза, мм	850
Напряжение питания, В	3,0
Потребляемый ток, мА, не более	164
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	20000
Полный средний срок службы, лет	10

Габаритные размеры и масса приборов в соответствии с табл. 1

Таблица 1

Модификация прибора	Диаметр штампа, мм	Нагружочное устройство, мм	Плита динамического нагружения, мм	Электронный блок, мм	Масса, кг
ПДУ-МГ4 «УДАР»	300	$1285 \times \varnothing 140$	$150 \times \varnothing 300$	$160 \times 86 \times 39$	32,0
ПДУ-МГ4.01 «УДАР»	200	$1285 \times \varnothing 120$	$120 \times \varnothing 200$	$160 \times 86 \times 39$	17,0
ПДУ-МГ4 «ИМПУЛЬС»	200	$840 \times 310 \times 90$	$120 \times \varnothing 200$	$160 \times 86 \times 39$	17,5

### 1.3 Состав изделия

1.3.1 Приборы состоят из:

- нагружочного устройства, снабженного подвижным грузом;
- плиты динамического нагружения (далее - ПДН), представляющей собой круглый, жесткий штамп на котором установлены тензорезисторный датчик силы и акселерометр;
- вторичного измерительного преобразователя (электронного блока), на передней панели которого размещены жидкокристаллический дисплей и клавиатура.

Общий вид приборов на рисунке 1.

1.3.2 Прибор поставляется заказчику в потребительской таре.



Укладка нагружающего устройства и ПДН в футляр

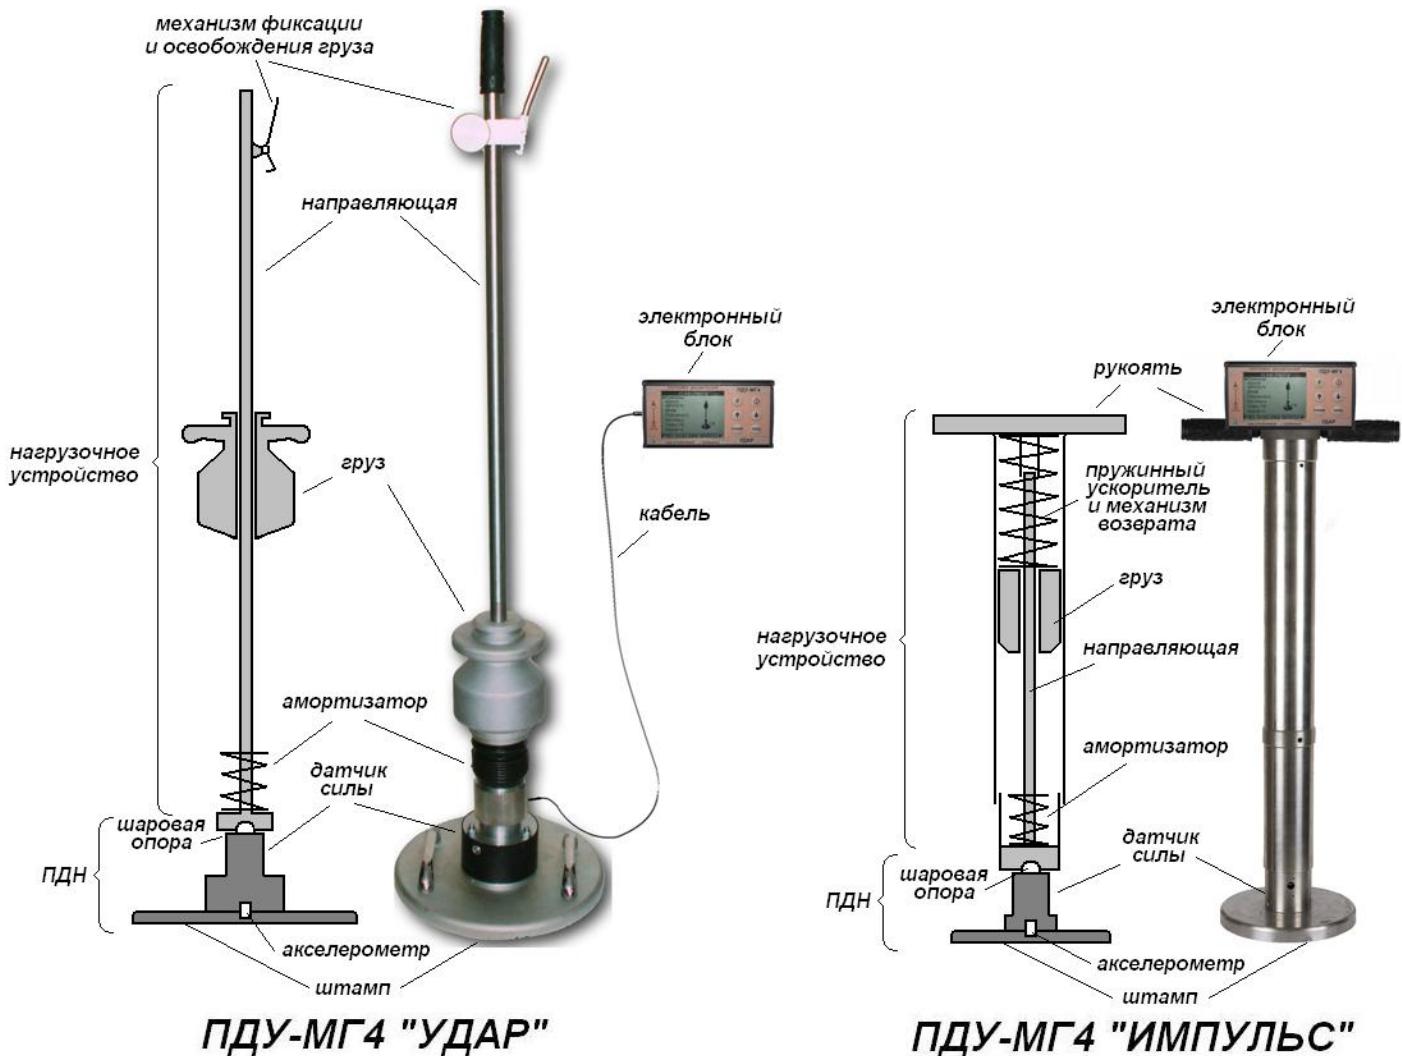


Рисунок 1 – Общий вид измерителей модуля упругости грунтов и оснований дорог ПДУ-МГ4

#### 1.4 Устройство и принцип работы

1.4.1 Принцип действия прибора основан на преобразовании деформации упругих элементов тензометрического датчика, возникающей под действием силы, в аналоговый электрический сигнал, изменяющийся пропорционально силе. Аналоговый электрический сигнал с акселерометра, установленного на штампе, пропорционален ускорению, которое приобретает штамп под действием силы. Для преобразования величины ускорения штампа в перемещение применяется цифровой интегратор. Электрические сигналы с тензометрического датчика и акселерометра поступают во вторичный измерительный преобразователь (электронный блок) для аналого-цифрового преобразования, обработки и индикации результатов измерений.

Значение модуля упругости определяется из выражения:

$$E = \frac{\pi \cdot d \cdot \sigma}{4L} (1 - \mu^2), \quad (1.1)$$

где  $L$  – амплитуда перемещения, м;

$\mu$  – коэффициент Пуассона (для грунтов  $\mu = 0,35$ , для дорожных конструкций  $\mu = 0,30$ ).

$d$  – диаметр нагружаемого штампа, м;

$\sigma$  – значение контактного напряжения, рассчитанное по формуле

$$\sigma = \frac{4F}{\pi \cdot d^2}, \quad (1.2)$$

где  $F$  – сила удара, Н.

1.4.2 В приборах ПДУ-МГ4 «УДАР» и ПДУ-МГ4.01«УДАР» сила удара регулируется высотой установки груза. Падение груза происходит вдоль направляющей. В верхней части направляющей имеется механизм фиксации и освобождения груза. Механизм фиксации и освобождения груза может устанавливаться на любой высоте направляющей и фиксироваться при помощи стопорного винта.

Крайнее нижнее положение механизма фиксации и освобождения груза – транспортное (рис.2).

В приборе ПДУ-МГ4 «ИМПУЛЬС» груз движется под действием пружинного ускорителя. Подъем груза в исходное состояние производится автоматически при помощи механизма возврата.



Рисунок 2 – Положение механизма фиксации и освобождения груза при переноске и транспортировании.

Плита динамического нагружения состоит из круглого штампа, тензометрического датчика силы и акселерометра, по показаниям которого определяется перемещение штампа в момент удара.



Рисунок 3 – Плита динамического нагружения (ПДН).

В корпусе электронного блока размещается печатная плата, на которой смонтирован дисплей, микропроцессор и элементы электрической схемы. В электронном блоке располагаются два элемента питания типа АА, от которых осуществляется питание прибора.

1.4.3 На лицевой панели электронного блока размещен ЖК дисплей и клавиатура, состоящая из шести кнопок (рис. 4).

1.4.4 На электронном блоке расположен разъем для подключения ПДН и USB разъем.

Включение электронного блока и его отключение производится кратковременным нажатием кнопки **ВКЛ.**

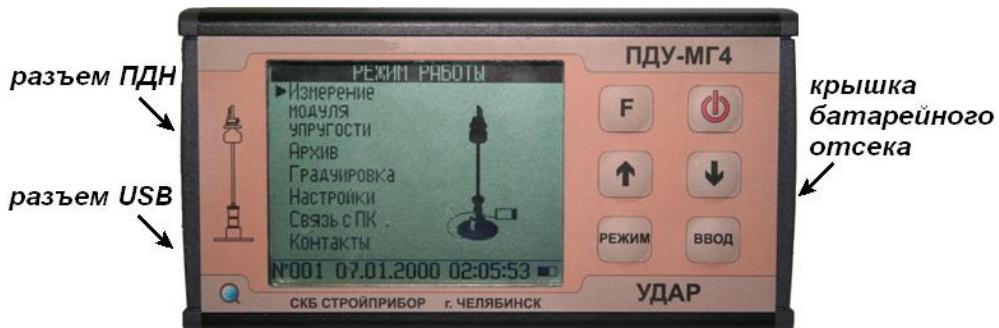


Рисунок 4 – Внешний вид электронного блока

#### 1.4.5 Режимы работы приборов ПДУ-МГ4.

Прибор может находиться в шести различных режимах. Дисплей прибора при выборе режима работы имеет вид:



**1.4.5.1 Режим «Измерение модуля упругости»** (в режим «Измерение модуля упругости» прибор переходит сразу после включения питания).

В данном режиме проводится измерение модуля упругости испытуемого слоя.

Выход из режима «Измерение модуля упругости» в экран «Режим работы» происходит при нажатии кнопки **РЕЖИМ**.

**1.4.5.2 Режим «Архив».** В режиме «Архив» осуществляется просмотр результатов измерений, занесенных в Архив ранее.

Для перевода прибора в режим «Архив» необходимо в экране «Режим работы» кнопками ↓ (↑) установить указатель курсора напротив пункта «Архив» и нажать кнопку **ВВОД**.

Объем архивируемой информации – 250 результатов измерений.

**1.4.5.3 Режим «Градуировка».** Режим «Градуировка» предназначен для ввода индивидуальных градуировочных зависимостей.

Для перевода прибора в режим «Градуировка» необходимо в экране «Режим работы» кнопками ↓ (↑) установить указатель курсора напротив пункта «Градуировка» и нажать кнопку **ВВОД**.

**1.4.5.4 Режим «Настройки».** Режим «Настройки» предназначен для поверки и калибровки датчика силы и акселерометра, а также для установки календаря, установки режима подсветки дисплея, установки временной задержки при повторном измерении, включения анализа разбросов при усреднении измерений.

Для перевода прибора в режим «Настройки» необходимо в экране «Режим работы» кнопками ↓ (↑) установить указатель курсора напротив пункта «Настройки» и нажать кнопку **ВВОД**.

**1.4.5.5 Режим «Связь с ПК».** Режим «Связь с ПК» применяется для передачи данных, полученных при измерении, в персональный компьютер через USB порт.

Для перевода прибора в режим «Связь с ПК» необходимо в экране «Режим работы» кнопками ↓ (↑) установить указатель курсора напротив пункта «Связь с ПК» и нажать кнопку **ВВОД**.

1.4.5.6 **Режим «Контакты».** При выборе данного режима выводится информация о предприятии-изготовителе. Для просмотра этих данных необходимо в экране «Режим работы» кнопками ↓ (↑) установить указатель курсора напротив пункта «Контакты» и нажать кнопку ВВОД.

1.4.5.7 **Контроль заряда батареи.** В правом нижнем углу дисплея расположена пиктограмма отображающая заряд батареи:



**Батарея  
полностью  
заряжена**

**Батарея  
разряжена  
наполовину**

**Батарея  
разряжена  
полностью**

Отображаемый заряд батареи предназначен для оценки реального заряда батареи. Уровень заряда батареи зависит от температуры окружающего воздуха.

При полностью разряженной батарее на дисплее появляется сообщение «Замените батарею!». До замены батареи дальнейшая работа с прибором невозможна.

Прибор оснащен функцией самоотключения через 10 минут после окончания работы (не проводятся измерения; не нажимаются какие-либо кнопки).

### 1.5 Маркировка и пломбирование

#### 1.5.1 Маркировка прибора

На передней панели электронного блока нанесено:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение прибора;

На задней панели электронного блока, на табличке нанесено:

- товарный знак предприятия изготовителя;
- знак утверждения типа;
- условное обозначение прибора;
- заводской номер, месяц и год изготовления.

На боковой поверхности ПДН на табличке нанесено:

- товарный знак предприятия изготовителя;
- условное обозначение прибора;
- заводской номер, месяц и год изготовления.

Управляющие элементы маркированы в соответствии с назначением.

#### 1.5.2 Пломбирование прибора

Прибор пломбируется при положительных результатах поверки/калибровки посредством нанесения клейма на пластичный материал. Место пломбирования – углубление для винта расположено с правой стороны на крышке электронного блока. Сохранность пломб в процессе эксплуатации является обязательным условием принятия рекламаций в случае отказа прибора.

### 1.6 Упаковка

1.6.1 Прибор и комплект принадлежностей упакованы по варианту внутренней упаковки ВУ-3, вариант защиты прибора по В3-0 ГОСТ 9.014-78.

1.6.2 Сопроводительная документация, упаковочный лист выполнены по ГОСТ 23170-78.

## **2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА ПО НАЗНАЧЕНИЮ**

### **2.1 Эксплуатационные ограничения**

Измерение модуля упругости можно проводить только на ровных горизонтальных поверхностях.

При разовых измерениях обеспечить наиболее полное прилегание штампа к поверхности, с заполнением пустот одноразмерным мелким песком.

При массовом контроле особых мер для обеспечения плотного прилегания штампа к поверхности не принимают. Точность обеспечивается за счет большого количества измерений.

### **2.2 Подготовка прибора к работе**

2.2.1 Перед началом работы следует внимательно изучить руководство по эксплуатации.

2.2.2 После транспортирования прибора при отрицательных температурах, перед распаковкой прибор должен быть выдержан при температуре  $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$  не менее 2 часов.

2.2.3 Снять крышку батарейного отсека (батарейный отсек расположен под правой боковой крышкой электронного блока) установить, соблюдая полярность, элементы питания AALR6.

### **2.3 Использование прибора**

#### **2.3.1 Порядок работы в режиме «Измерение модуля упругости»**

2.3.1.1 Установить нагружочную плиту на подготовленную поверхность. Поворотом и перемещением плиты установить полный контакт с контролируемой поверхностью. Чтобы сгладить неровности контролируемой поверхности, можно использовать сухой песок. Количество песка должно быть не более необходимого для заполнения неровностей поверхности под плитой.

2.3.1.2 Установить нагружающее устройство на шаровую опору ПДН.

2.3.1.3 Для модификации «УДАР». Механизм фиксации и освобождения груза установить на требуемую высоту и надежно зафиксировать.

*Примечание – Для уменьшения погрешности определения модуля упругости высоту установки груза необходимо выбирать такой, чтобы измеренное перемещение было максимальным, но не превышало диапазон измерения 9999 мкм. Если перемещение штампа больше максимального (водонасыщенные, илистые, заторфованные или другие низкопрочные или неуплотненные грунты), то высоту установки груза необходимо уменьшить. В большинстве случаев: для уплотненных глин и суглинков; песков и супесей, а также на щебеночных основаниях высота установки груза должна быть максимальной.*

2.3.1.4 Подключить кабель к ПДН и электронному блоку.


2.3.1.5 Провести предварительное уплотнение грунта тремя импульсами нагрузки.

Для модификации «УДАР»:


- поднять груз до защелкивания в механизме фиксации и освобождения груза;
- установить нагружающее устройство в вертикальное положение, убедиться, что в зоне падения нет кабеля и других посторонних предметов;
- нажать спусковой рычаг.

Для модификации «ИМПУЛЬС». Плавно нажать на рукояти нагружочного устройства до сброса груза. После удара медленно опустить рукояти до возврата груза в исходное положение.

2.3.1.6 После проведения трех импульсов нагрузки включить электронный блок. На экране кратковременно появится заставка:

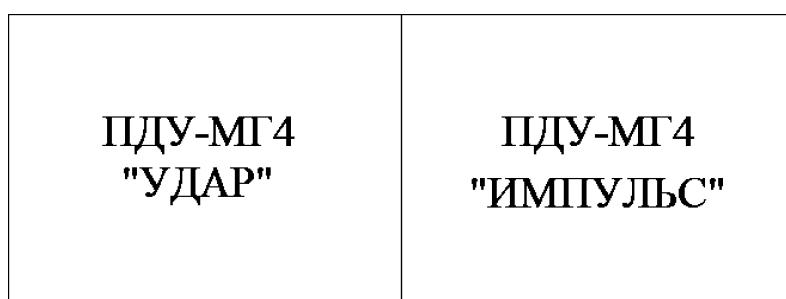

Через две секунды прибор перейдет в режим «Измерение модуля упругости». Дисплей прибора примет вид:

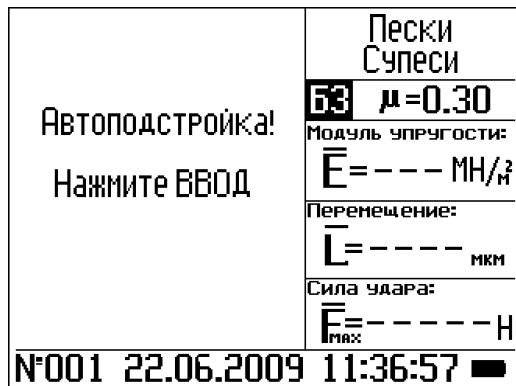

**Примечание –** Если кабель не подключен к ПДН или к электронному блоку, то на дисплее появится сообщение «Подключите датчик».

2.3.1.7 Опустить груз в крайнее нижнее положение (для модификации «УДАР»). Не снимая нагружающего устройства с ПДН и не прикасаясь к нему нажать кнопку «ВВОД». На дисплее появится индикатор процесса автоподстройки. После окончания процесса автоподстройки дисплей примет вид, например:

<input checked="" type="checkbox"/> Выполнить измерение: <b>ИЗ μ=0.70</b> 1. Установить штамп 2. Поднять и зафиксировать груз 3. Выставить направляющую по вертикали 4. Сбросить груз <b>№003 22.06.2009 13:08:35</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Выполнить измерение: <b>53 μ=0.30</b> 1. Установить штамп 2. Нажать на рукоять до сброса груза <b>№001 22.06.2009 11:42:05</b>
---	--

Автоподстройку необходимо повторить в случаях:

- перемещение ПДН или нагружающего устройства в процессе автоподстройки;
- переноска прибора на другое место измерений;
- недостоверные результаты измерений и т.д.

Для повторения автоподстройки нажать кнопку (↓).

2.3.1.8 В левой части дисплея отображаются инструкции, которые необходимо выполнить для проведения измерений. Движущаяся в левом верхнем углу дисплея стрелка сообщает пользователю о готовности прибора к измерениям (бросу груза).

В правом верхнем углу находится сообщение об используемой градуировке: материал поверхности; шифр используемой градуировки (инверсно); коэффициент Пуассона для данного материала поверхности.

Перед началом измерений можно выбрать другую градуировку. Для выбора другой градуировки перед началом серии измерений нажать кнопку F или ВВОД, обозначение шифра используемой градуировки начнёт мигать. С помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ выбрать требуемую градуировку из списка (таблица 1) и нажать кнопку ВВОД. Подробное описание режима градуировка п. 2.3.3.

Таблица 1.


Шифр градуировки	Материал	Коэффициент Пуассона $\mu$
Б1	Скальный грунт	0,20
Б2	Крупнообломочный грунт	0,27
Б3	Пески, супеси	0,30
Б4	Суглинки	0,35
Б5	Глина	0,42
И1...И8	Грунт	0,30

В нижней строке дисплея отображается строка статуса прибора: номер текущей ячейки архива (ячейка, в которую будет произведена запись); текущая дата; текущее время; уровень заряда батареи.

2.3.1.9 Произвести сброс груза. Если измерения прошли успешно, то на экран выводятся модуль упругости контролируемой поверхности  $E$  ( $\text{МПа}/\text{м}^2$ ), перемещение плиты  $L$  ( $\text{мкм}$ ) и максимальная сила удара  $F_{\max}$  ( $\text{Н}$ ). В левой части экрана выводятся графики зависимости силы удара и перемещения от времени, например:



Для просмотра значений точек графика, нажатием кнопки  $F$  вызывается курсор. Дисплей примет вид, например:

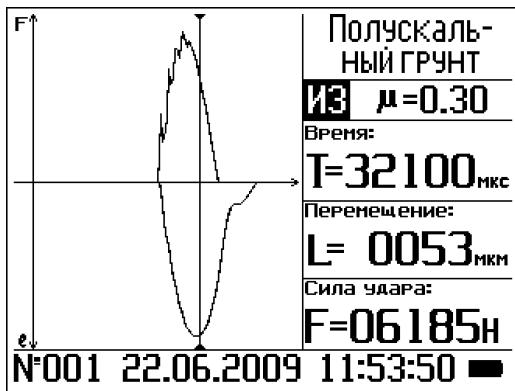


Передвигая курсор с помощью кнопок ВВЕРХ (движение курсора вправо) и ВНИЗ (движение курсора влево) можно посмотреть значение приложенной силы и перемещение штампа в определённые моменты времени. Вместо значения модуля упругости выводится время ( $T$ , мкс) от начала измерений. При удерживании кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ скорость движения курсора увеличивается.

Выход из режима использования курсора осуществляется нажатием кнопки РЕЖИМ, либо кнопки  $F$ . Измерения невозможны, пока не будет осуществлён выход из режима курсора.

2.3.1.10 Измерения (сброс груза) необходимо провести не менее трех раз. Каждый следующий сброс груза проводится по истечении времени задержки (см. п.2.3.4.5).

Для сокращения времени измерений необходимо ловить груз после отскока, и сократить время задержки (п. 2.3.4.5).

После проведения трех измерений нажать ВВОД. Дисплей примет вид, например:

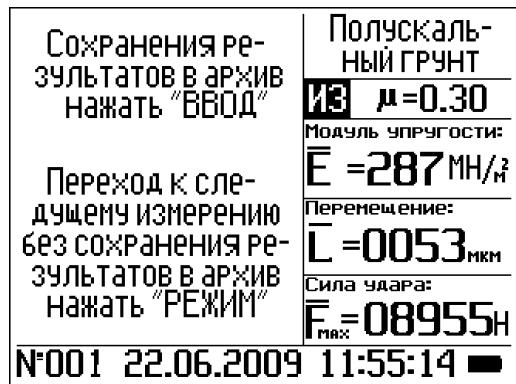

На экран выводятся средние значения (по результатам трех измерений) модуля упругости  $\bar{E}$ , перемещения  $\bar{L}$  и силы удара  $\bar{F}$ .

Для сохранения результатов измерений, вместе с промежуточными значениями, нажать ВВОД. Для перехода к следующему измерению без сохранения результата, нажать РЕЖИМ.

### 2.3.1.11 Большой размах результатов измерений.

Если при проведении трёх промежуточных измерений был выявлен большой размах результатов измерений, то на экране появится информационное сообщение, например:



Отображается гистограмма с результатами промежуточных измерений. После ознакомления с информацией нажать РЕЖИМ, и повторить измерения.

Статистический анализ результатов измерений проводится в следующем порядке:

1) Вычисляются средние значения перемещения  $L$ , максимальной силы удара  $F_{max}$  и модуля упругости  $E$ , по трем результатам измерений:

$$\bar{L} = \frac{\sum_{i=1}^n L_i}{3}, \quad \bar{F} = \frac{\sum_{i=1}^n F_{max,i}}{3}, \quad \bar{E} = \frac{\sum_{i=1}^n E_i}{3}. \quad (2.1)$$

2) Определяется среднеквадратическое отклонение результатов измерений модуля упругости:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (E_i - \bar{E})^2}{n-1}}. \quad (2.2)$$

3) Вычисляется добротность:

$$Q = \frac{0,1\bar{E}}{S}. \quad (2.3)$$

4) Если  $Q \geq 0,88$ , то размах результатов измерений модуля упругости считается приемлемый.

**2.3.1.12 После сброса груза на экране не произошло никаких изменений.** Необходимо провести автоподстройку (п.2.3.1.7) или увеличить высоту сброса груза (модификация «УДАР»).

**2.3.1.13 После сброса груза выводится сообщение «Повторить удар №\_».** Необходимо повторить измерение (увеличить высоту сброса груза для модификации «УДАР»).

**2.3.1.14 После выполнения измерений графики силы и перемещения имеют несколько максимумов,** график перемещения не возвращается в нулевое положение, дисплей при этом имеет вид, например:



Результаты измерений необходимо удалить.

Для удаления результатов измерений необходимо нажать кнопку (↑). Повторить измерения.

**2.3.1.15 Значение модуля упругости превышает диапазон измерений.** На дисплей выводится сообщение, например:



Для повторения измерений нажать кнопку РЕЖИМ. Если сообщение «ВНЕ ДИАПАЗОНА!» повторяется, то модуль упругости контролируемой поверхности, данным прибором, определить невозможно.

Выход из режима «Измерение модуля упругости» в экран «Режим работы» происходит при нажатии кнопки РЕЖИМ.

### 2.3.2 Порядок работы в режиме «Архив»

2.3.2.1 Перевести прибор в режим «Архив» согласно пункта 1.4.5.2. Если в архиве нет записей, то дисплей примет вид:



и через две секунды перейдет к меню «Режим работы»

Если в архиве есть записи, то на дисплее отображается последняя запись, например:



В нижней строке дисплея отображается строка статуса прибора: номер текущей ячейки архива; дата записи; время записи; уровень заряда батареи.


2.3.2.2 Для просмотра ячеек архива использовать кнопки  $\uparrow$  ( $\downarrow$ ). Для быстрого пролистывания архива удерживать кнопку  $\uparrow$  ( $\downarrow$ ) более двух секунд. При быстром пролистывании изменяется только номер просматриваемой ячейки. После того, как кнопка  $\uparrow$  ( $\downarrow$ ) будет отпущена соответствующая ячейка будет отображена на индикаторе.

В архиве хранятся результаты промежуточных измерений. В связи с большим объемом данных, загрузка может продолжаться длительное время, в этом случае на дисплее появляется надпись «Подождите».

2.3.2.3 Для каждого измерения можно посмотреть промежуточные результаты измерений с графиками. Для просмотра промежуточного результата измерения №1 кратковременно нажать кнопку ВВОД. Последующее кратковременное нажатие кнопки ВВОД приведет к просмотру промежуточных значений измерений №2, №3 и к выходу из просмотра.

При необходимости просмотра значений точек графика, нажатием кнопки F вызывается курсор (п.2.3.1.9).

2.3.2.4 Для удаления содержимого архива необходимо нажать и удерживать кнопку ВВОД более одной секунды. Дисплей примет вид:

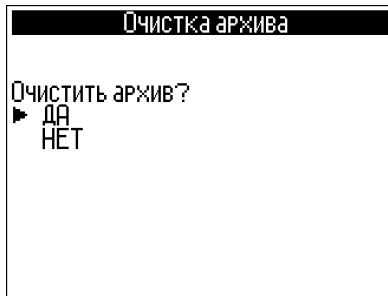

Кнопками  $\uparrow$  ( $\downarrow$ ) переместить указатель курсора на требуемую позицию и нажать ВВОД.

## 2.3.3 Порядок работы в режиме «Градуировка»

2.3.3.1 Прибор имеет возможность ввода коэффициента Пуассона для различного типа материала контролируемых поверхностей. В приборе предусмотрено пять базовых градуировок, и восемь пользовательских градуировок. Шифр градуировки состоит из двух символов. Первый символ обозначает тип градуировки Б (Базовая), И (Индивидуальная), а второй номер градуировки по порядку. При этом градуировки Б3 и И3 являются разными, несмотря на одинаковый номер, так как первая является базовой градуировкой №3, а вторая индивидуальной градуировкой №3.

Базовые градуировки не изменяются. В режиме градуировка они приведены как справочные.

Для индивидуальных градуировок можно задать свое название материала и коэффициент Пуассона.

2.3.3.2 Для изменения индивидуальных градуировок перейти в режим «Градуировка» согласно пункта 1.4.5.3. Дисплей примет вид:

Градуировка		
Базовые материалы:		
<b>№</b>	<b>Материал</b>	<b>μ</b>
Б1	Скальный грунт	0.20
Б2	Крупнообломочный грунт	0.27
Б3	Пески, супеси	0.30
Б4	Суглинки	0.35
Б5	Глина	0.42
Индивидуальные материалы:		
И1	Грунт	0.30
И2	Грунт	0.30
►	Грунт	0.30
И4	Грунт	0.30
И5	Грунт	0.30
И6	Грунт	0.30
И7	Грунт	0.30
И8	Грунт	0.30

**№001 22.06.2009 11:32:04**

Кнопками ↑ (↓) переместить курсор на тип материала и нажать ВВОД. Замерцает строка с названием материала соответствующей градуировке. Кнопками ↑ (↓) выбрать нужный материал из ряда (скальный грунт; полускальный грунт; дисперсный грунт; глинистый грунт; крупнообломочный грунт; заторфованный грунт; набухающий грунт; просадочный грунт; пучинистый грунт; пески, супеси; суглинки; глина; ил; торф; почва; грунт), и нажать кнопку ВВОД для подтверждения выбора. После выбора материала замерцает строка с коэффициентом Пуассона, с помощью кнопок ↑ (↓) выбрать необходимый коэффициент в диапазоне от 0,1 до 0,7 и подтвердить выбор нажатием кнопки ВВОД.

При выборе соответствующей градуировке данные о типе материала и коэффициенте  $\mu$  будут загружены из таблицы «градуировка», отображены на экране и использованы при расчётах.

Для выхода из режима «Градуировка» в основное меню нажать кнопку РЕЖИМ.

#### 2.3.4 Порядок работы в режиме «Настройки»

Перевести прибор в режим «Настройки» в соответствии с пунктом 1.4.5.4. Дисплей примет вид:

Настройки		
►	Установка часов	
	Подсветка	
	Проверка/калибровка	
	Проверка Разбросов	
	Задержка 1 сек.	

**№001 22.01.2009 08:18:12**

Кнопками ↑ (↓) переместить курсор на требуемый режим настроек и нажать ВВОД.

2.3.4.1 Установка часов. В данном режиме настроек устанавливается дата, текущее время и часовой пояс. При помощи кнопок ↓ (↑) установить курсор напротив надписи «Установка часов» и нажать ВВОД. Дисплей примет вид:

Настройки		
►	Установка часов	
	Подсветка	
	Проверка/калибровка	
	Проверка Разбросов	
	Задержка 1 сек.	
►	Установка даты и времени:	
	22.01.2009 08:19:16	
	Часовой пояс: +05 часов	

**№001 22.01.2009 08:19:16**

При необходимости изменения даты и времени кнопками ↓(↑) установить курсор напротив надписи «Установка даты и времени» и нажать ВВОД. Далее, по миганию активного параметра, при помощи кнопок ↓(↑) установить число, месяц, год, часы, минуты и секунды.

При необходимости изменения значения часового пояса кнопками ↓(↑) установить курсор напротив надписи «Часовой пояс» и нажать ВВОД. Далее, по миганию активного параметра, при помощи кнопок ↓(↑) установить значение часового пояса.

Установленные дата и время сохраняются в программном устройстве прибора не менее трех лет, после чего батарея CR-2032 должна быть заменена в условиях предприятия изготовителя.

2.3.4.2 Подсветка. В данном режиме настроек выбирается способ подсветки дисплея прибора из списка:


- По окончанию измерения;
- Всегда включена;
- Всегда выключена.

Способ подсветки «По окончанию измерения» включает подсветку дисплея прибора на 5 секунд после сброса груза.

Способ подсветки «Всегда включена» применяется при работе в условиях недостаточного освещения и приводит к повышенному расходу элементов питания.


При помощи кнопок ↓(↑) выбрать способ подсветки дисплея и нажать ВВОД.

2.3.4.3 Проверка и калибровка (настройка). Этот режим настроек применяется только при поверке, или калибровке прибора. При выборе данного режима дисплей примет вид:

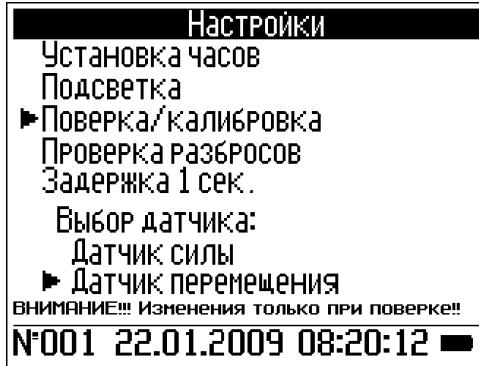

При помощи кнопок ↓(↑) выбрать датчик, который будет проверяться или калиброваться, и нажать ВВОД. После подключения датчика провести автоподстройку прибора. Для включения автоподстройки нажать ВВОД.

2.3.4.3.1 Проверка и калибровка датчика силы. После выбора датчика дисплей примет вид, например:

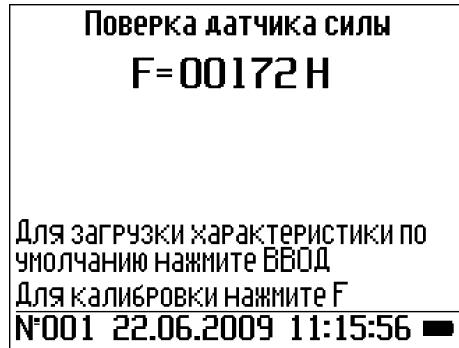

Установить датчик силы на эталонный динамометр, установленный в прессе, и нагружать рядами силы с возрастающими значениями в соответствии с методикой поверки.

Если погрешность датчика превышает допустимую необходимо провести калибровку (настройку) датчика.

Нажать кнопку F, дисплей примет вид, например:

0019.2мВ 00172Н		
N°	U, мВ	F, Н
1	00571.0	05130
2	01133.0	10160
3	01683.6	15096
4	00000.0	00000
5	00000.0	00000

N°001 22.06.2009 11:17:39 ■

С помощью кнопок ↓(↑) выбрать точку для калибровки и нажать ВВОД. В первую колонку таблицы с помощью кнопок ↓(↑) ввести значение сигнала в данной точке (U, мВ), и нажать ВВОД. Во вторую колонку таблицы с помощью кнопок ↓(↑) ввести действительное значение силы, Н (по показаниям эталонного динамометра) и нажать ВВОД.

Нажать кнопку РЕЖИМ для возврата в режим поверки.

Если калибровочная характеристика была случайно испорчена, то можно вернуть калибровочную характеристику, установленную при выпуске прибора. Для этого нужно в режиме поверки нажать кнопку ВВОД, дисплей примет вид, например:

Поверка датчика силы  
F=00172Н

По умолчанию?  
► ДА  
НЕТ

Для загрузки характеристики по  
умолчанию нажмите ВВОД  
Для калибровки нажмите F

N°001 22.06.2009 11:16:38 ■

Подтвердить загрузку характеристики по умолчанию.

2.3.4.3.2 Поверка и калибровка акселерометра. При выборе данного режима дисплей примет вид, например:

Поверка датчика перемещения  
S=00410 мкм

Для загрузки характеристики по  
умолчанию нажмите ВВОД  
Для калибровки нажмите F

N°001 22.06.2009 11:25:39 ■

Установить акселерометр на виброгенератор поверочной установки, и провести измерения согласно методике поверки.

Если погрешность акселерометра превышает допустимую, необходимо провести калибровку (настройку) акселерометра.

Нажать кнопку F, дисплей примет вид, например:

26.0Гц 00369 00128мкм		
N <sup>o</sup>	N	S,мкм
► 01	00144	00050
02	00521	00180
03	00947	00330
04	01416	00500
05	02798	01000
06	04198	01500
07	05556	02000
08	12463	04500
09	20719	07500
10	27626	10000

N'001 22.06.2009 11:27:25 ■

В верхней строке дисплея отображаются:

- частота колебаний вибростенда;
- измеренное значение амплитуды колебаний в условных единицах акселерометра;
- измеренное значение амплитуды колебаний, мкм, при калибровке.

С помощью кнопок ↓(↑) выбрать номер точки для калибровки и нажать ВВОД. В первую колонку таблицы с помощью кнопок ↓(↑) ввести значение амплитуды перемещения, в условных единицах, и нажать ВВОД. Во вторую колонку таблицы с помощью кнопок ↓(↑) ввести действительное значение амплитуды перемещения, мкм, (по показаниям эталонного прибора, измеряющего параметры вибрации) и нажать ВВОД.

*Примечание - В большинстве приборов измеряющих параметры вибраций амплитуда перемещения измеряется как максимальное отклонение от среднего значения. В приборе ПДУ-МГ4 «УДАР» следует вводить полную амплитуду перемещения, т.е. показания эталонного прибора необходимо умножить на два.*

Нажать кнопку РЕЖИМ для возврата в режим поверки.


Если калибровочная характеристика была случайно введена неправильно, то можно вернуть калибровочную характеристику, установленную при выпуске прибора на предприятии изготовителя. Для этого нужно в режиме поверка нажать кнопку ВВОД, дисплей примет вид, например:

Поверка датчика перемещения	
<b>S=00000 мкм</b>	
По умолчанию?	
► ДА	
НЕТ	
Для загрузки характеристики по умолчанию нажмите ВВОД	
Для калибровки нажмите F	
N'001 22.06.2009 11:30:41 ■	

Подтвердить загрузку характеристики по умолчанию.

2.3.4.4 Проверка сходимости. В данной настройке можно включить или отключить проверку сходимости при усреднении по трём ударам (см. п. 2.3.1.10). Если проверка сходимости включена и будет обнаружен большой размах значений модуля упругости, то измерения необходимо повторить. Если проверка отключена, то усреднение произойдёт при любых результатах промежуточных измерений.

2.3.4.5 Задержка. В данном режиме настроек устанавливается временная задержка, исключающая ложное срабатывание измерительного блока при отскоке груза. При выборе данного режима настроек дисплей примет вид, например:

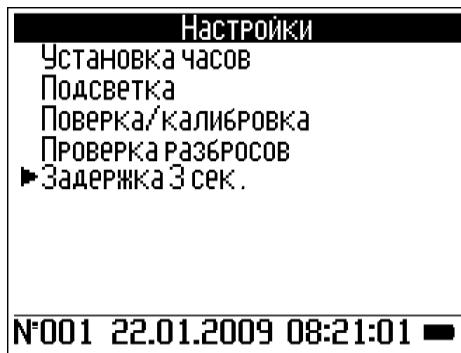

Для установки времени задержки нажать ВВОД. С помощью кнопок ↓ (↑) установить требуемую временную задержку и нажать ВВОД.

Временная задержка устанавливается в диапазоне от 1 до 5 секунд. Минимальная временная задержка устанавливается при измерении на грунте с небольшим модулем упругости, а также, когда при достаточном навыке работы с прибором, груз возвращается в верхнее положение при первом отскоке.

Если в процессе измерений происходит повторное срабатывание измерительного блока, то временную задержку следует увеличить.

### **2.3.5 Порядок работы в режиме «Связь с ПК»**

Перевести прибор в режим передачи данных из архива в ПК, для чего, нажатием кнопки **РЕЖИМ** перейти в основное меню к экрану «Режим работы», кнопками ↓ (↑) переместить курсор на пункт «Связь с ПК» и, нажатием кнопки **ВВОД** активировать режим.

#### **2.3.5.1. Системные требования к ПК**

Для работы программы необходима система, удовлетворяющая следующим требованиям:

- операционная система Windows 95, 98, 98SE, 2000, ME, XP © Microsoft Corp;
- один свободный USB-порт.

#### **2.3.5.2. Подключение прибора к ПК**

Для передачи данных используется стандартный USB-порт. Для подключения необходим свободный USB-порт. Подсоединить кабель, поставляемый в комплекте с прибором, к компьютеру, второй конец подсоединить к включенному прибору.

#### **2.3.5.3. Назначение, установка и возможности программы**

##### **2.3.5.3.1. Назначение программы**

Программа для передачи данных предназначена для работы совместно с приборами ПДУ-МГ4 фирмы «СКБ Стройприбор». Программа позволяет передавать данные, записанные в архив прибора, на компьютер.

##### **2.3.5.3.2. Установка программы**

Для установки программы необходимо выполнить следующие действия:

- вставить компакт-диск в привод CD-ROM;
- открыть папку «Programs» на прилагаемом CD;
- найти и открыть папку с названием вашего прибора;
- начать установку, запустив файл Install.exe.

После загрузки нажать кнопку «Извлечь». По завершению установки программа будет доступна в меню «Пуск» – «Программы» – «Стройприбор» – «ПДУ-МГ4».

##### **2.3.5.3.3. Возможности программы:**

- просмотр данных и занесение служебной информации в поле «Примечание» для каждого измерения;
- сортировка по любому столбцу таблицы;
- распечатка отчетов;
- дополнение таблиц из памяти прибора (критерий: дата последней записи в таблице);
- экспорт отчетов в Excel;

- выделение цветом колонок таблицы;
- построение графиков усилия и перемещения.

### 2.3.5.4. Настройка USB-соединения

Для настройки USB-соединения необходимо подключить прибор к компьютеру через USB-порт. Установить драйвер USB, который поставляется вместе с программой связи.

Автоматическая установка драйвера:

После того как ОС Windows обнаружила новое устройство, в мастере установки драйверов (см. рис 2.3.7.1), необходимо указать папку с USB драйвером (X:/Programs/ USB driver/) и нажать кнопку «Далее» (см. рис 2.3.7.2).

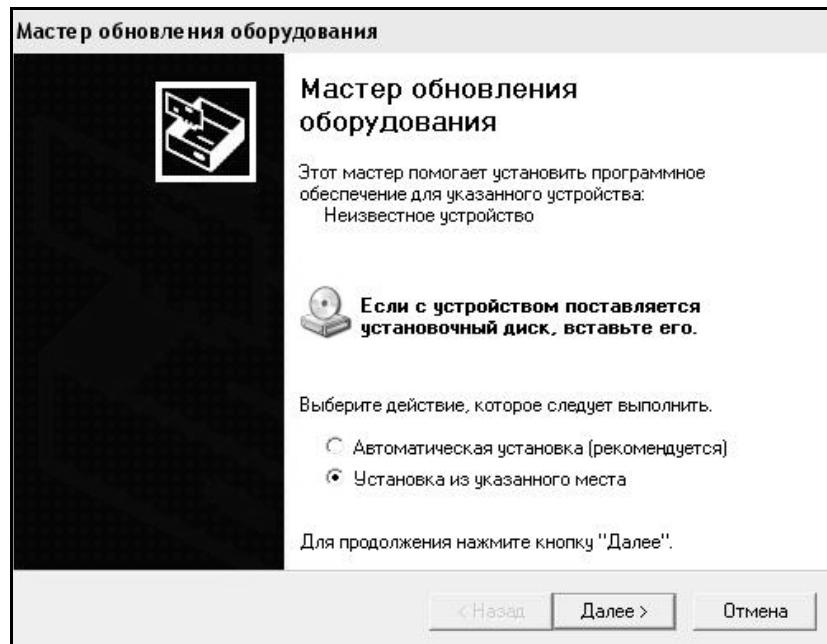


Рисунок 2.3.5.1 - Окно мастера обновления оборудования

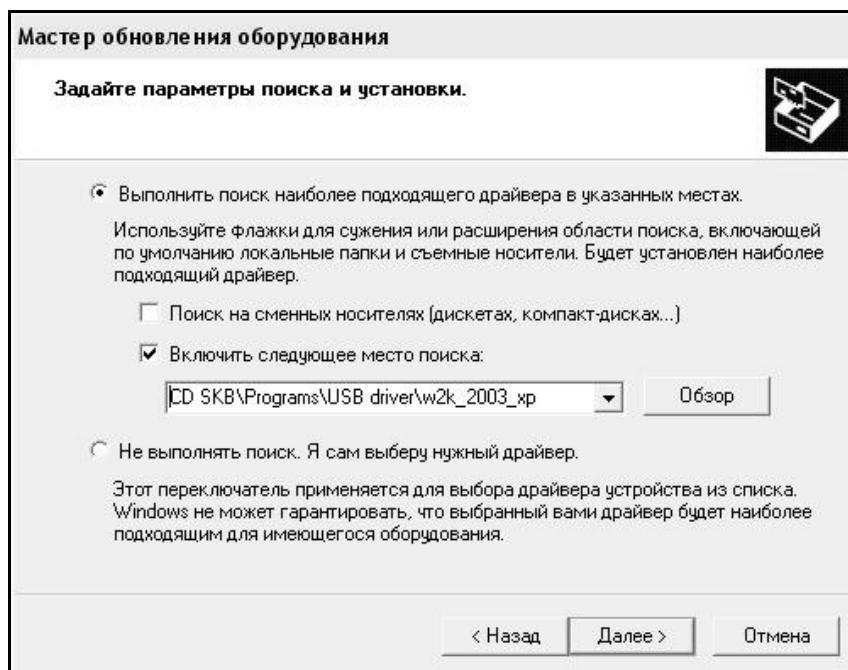


Рисунок 2.3.5.2 - Окно выбора драйвера для установки.

Ручная установка USB драйвера:

- вставить компакт-диск в привод CD-ROM;
- открыть папку «Programs» на прилагаемом CD;
- найти и открыть папку «USB driver»;
- нажать правой клавишей мыши на файле FTDIBUS.INF в выпадающем меню выбрать пункт «Установить» (см. рис 2.3.7.3);
- нажать правой клавишей мыши на файле FTDIPORT.INF в выпадающем меню выбрать пункт «Установить»;
- перезагрузить ОС Windows.

#### 2.3.5.4. Прием данных с прибора

2.3.5.4.1. Включить компьютер и запустить программу «Пуск» – «Программы» – «Стройприбор» – «ПДУ-МГ4».

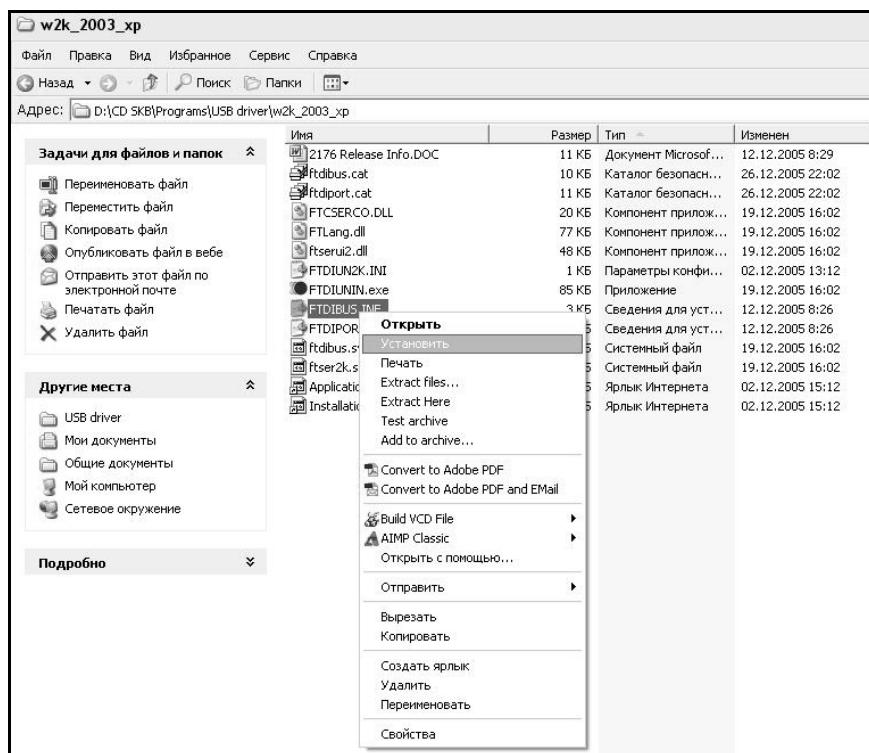


Рисунок 2.3.5.3 - Окно ручной установки драйвера

#### 2.3.5.4.2. Подключить прибор к ПК согласно п. 2.3.5.2.

При подключении прибора через USB-порт после установки драйвера необходимо определить номер СОМ-порта:

- открыть ПУСК→Панель управления→Система→ Оборудование→Диспетчер устройств;
- открыть список портов Диспетчер Устройств→Порты ;
- найти строку «USB Serial Port (COM№)», в скобках указан номер СОМ-порта, если номер в скобках «1», то настройка завершена и ничего менять не нужно, если в скобках указан другой номер, то необходимо вызвать окно свойств «USB Serial Port (COM №)» (правой клавишей мыши щелкнуть по строке USB Serial Port (COM №) и выбрать пункт меню «Свойства») (см. рис 2.3.5.4), перейти на вкладку «Параметры Окна», нажать кнопку «Дополнительно» (см. рис 2.3.5.5).

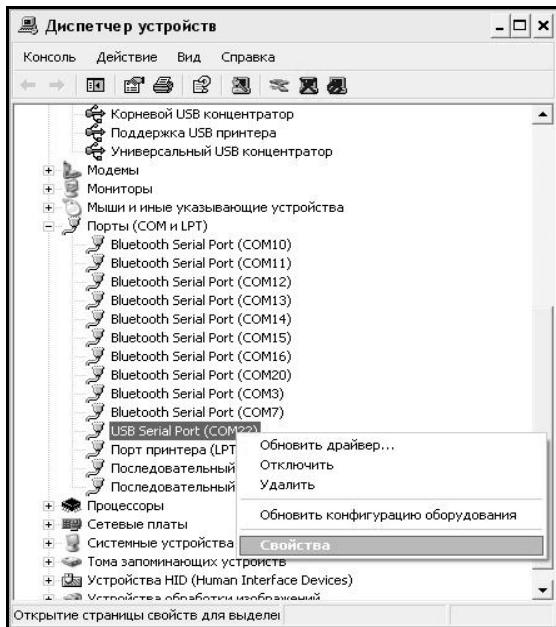


Рисунок 2.3.5.4 - Окно диспетчера устройств

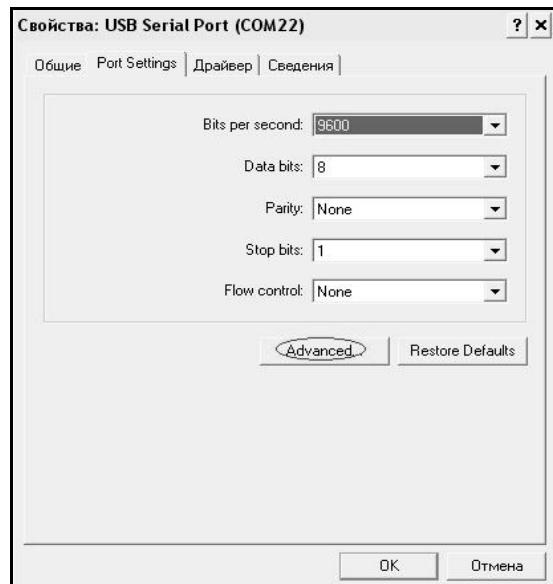


Рисунок 2.3.5.5 - Окно свойств USB-порта

В выпадающем списке «Номер Com-порта» выбрать «СОМ 1» (см. рис 2.3.5.6), нажать кнопку «OK».

2.3.5.4.3 В программе для приема данных нажать на панели кнопку «Создать».

2.3.5.4.4 Ввести имя файла для будущей базы данных и нажать кнопку «Сохранить».

На экране отобразится процесс передачи данных с прибора на компьютер.

После передачи данные на экране будут отображены в табличном виде. Теперь можно:

- удалить ненужные данные;
- добавить примечание;
- экспортовать в Excel;
- распечатать отчет;
- построить графики усилия и перемещения.

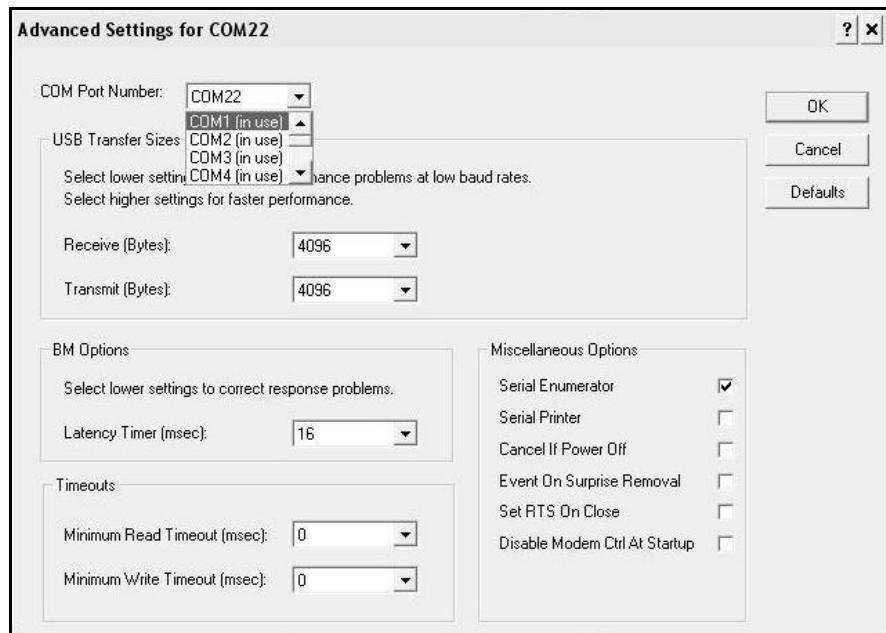


Рисунок 2.3.5.6 - Дополнительные настройки драйвера.

2.3.5.4.5 Подробное описание работы с программой находится в файле справки «Пуск» – «Программы» – «Стройприбор» – «Помощь – ПДУ-МГ4».

2.3.5.4.6 Если во время передачи данных произошел сбой, на экране ПК появляется сообщение: «Прибор не обнаружен. Проверить правильность подключения прибора согласно инструкции и убедиться, что прибор находится в режиме связи с ПК». В этом случае необходимо проверить подключение прибора, целостность кабеля и работоспособность USB-порта компьютера, к которому подключен прибор, и повторить попытку, нажав кнопку «Создать».

2.3.5.5 Для возврата в основное меню нажать кнопку **РЕЖИМ**.

## 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### 3.1 Меры безопасности

3.1.1 К работе с прибором допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с приборами ударно импульсного действия.

3.1.2 Для предотвращения несчастных случаев необходимо осторожно обращаться с направляющей при поднятом грузе в виду возможности непреднамеренного падения груза.

3.1.3 При падении груз может нанести серьезные травмы, поэтому перед сбросом груза убедиться что в зоне падения груза не находятся посторонние предметы.

3.1.4 При переноске нагружочного устройства, механизм фиксации следует устанавливать в транспортное положение.

### 3.2 Порядок технического обслуживания прибора

3.2.1 Техническое обслуживание прибора включает:

- обслуживание после окончания работы с прибором;
- профилактический осмотр;
- планово-профилактический и текущий ремонт, калибровку датчиков силы и перемещения.

3.2.2 После окончания работы с прибором поверхность нагружочной плиты и направляющую необходимо очистить от загрязнений мягкой тканью. Перевозить прибор только в специальном футляре.

3.2.3 Периодичность профилактических осмотров устанавливается в зависимости от интенсивности эксплуатации прибора, но не реже одного раза в год.

При профилактическом осмотре проверяют четкость работы механизма нагружения, клавиатуры, соединительных элементов, целостность кабелей и лакокрасочного покрытия.

3.2.4 Планово-профилактический ремонт проводится после истечения гарантийного срока не реже одного раза в год. Ремонт включает в себя внешний осмотр, замену органов управления и соединительных элементов (при необходимости).

3.2.5 При текущем ремонте устраняют неисправности, обнаруженные при эксплуатации прибора. После ремонта проводится первичная поверка прибора.

Планово-профилактический ремонт, текущий ремонт и калибровка прибора проводятся разработчиком-изготовителем.

## 4 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

До ввода в эксплуатацию, а так же после ремонта прибор подлежит первичной , а в процессе эксплуатации периодической поверке.

Интервал между поверками 1 год.

### 4.1 Операции и средства поверки

4.1.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции указанные табл 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта методики
Внешний осмотр	4.4.1
Опробование	4.4.2
Определение метрологических характеристик прибора:	
Определение диапазона измерений и абсолютной погрешности при измерении силы.	4.4.3.3
Определение диапазона измерений и абсолютной погрешности при измерении перемещения	4.4.3.4
Определение диапазона измерений и относительной погрешности при измерении модуля упругости	4.4.3.6

4.1.2 При поверке должны быть применены следующие средства измерений вспомогательное оборудование:

- виброустановка поверочная. Максимальное смещение (двойная амплитуда) 12,7 мм. Диапазон воспроизводимых частот от 5 до 10000Гц, погрешность  $\pm 1\%$ ;
- динамометр электронный сжатия ДМ-МГ4. Наибольший предел измерений 20 кН, класс точности 2;
- пресс гидравлический, наибольшая предельная нагрузка не менее 20 кН; а так же вспомогательные средства:
- четыре резиновые прокладки толщиной 10 мм, размером не менее 300×300 мм, с модулем упругости  $(10\pm 5), (100\pm 50), (250\pm 50), (300\pm 50)$  МН/м<sup>2</sup>

4.1.3 Средства измерений и оборудование, применяемые при поверке должны быть поверены (аттестованы) в установленном порядке и иметь действующие свидетельства и аттестаты.

4.1.4 Допускается применение средств поверки, не приведенных в 4.1.2, но обеспечивающих определение метрологических характеристик прибора с требуемой точностью.

4.1.5 В случае невыполнения хотя бы одной из операций по таблице 1 настоящей методики установленным требованиям, поверка прибора прекращается, прибор снимается с поверки для выявления причин и устранения обнаруженных неисправностей.

### 4.2 Требования безопасности

Для предотвращения несчастных случаев необходимо осторожно обращаться с направляющей

при поднятом грузе в виду возможности непреднамеренного падения груза.

При перемещении нагружочного устройства, механизм фиксации следует устанавливать в транспортное положение.

## 4.3 Условия поверки

4.3.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

– температура окружающего воздуха, °C  $20 \pm 5$

– относительная влажность, %  $65 \pm 15$

4.3.2 Время выдержки распакованных приборов в лабораторном помещении в условиях по п.4.3.1 должно быть не менее четырех часов.

## 4.4 Проведение поверки

### 4.4.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие прибора следующим требованиям:

- наличие клейма в месте, делающем, невозможным вскрытие прибора без нарушения клейма;
- отсутствие механических повреждений, которые могут повлиять на работоспособность прибора;
- обеспечение сохранности лакокрасочных покрытий;
- четкость нанесения надписей и обозначений;
- надежность крепления органов управления и коммутации;
- наличие и сохранность маркировки и комплектующих изделий согласно комплекту поставки.

### 4.4.2 Опробование

Установить плиту динамического нагружения в ящик с песком (рис.4.1). Поворотом и перемещением плиты установить полный контакт с поверхностью.

Установить нагружочное устройство на шаровую опору плиты динамического нагружения.

Механизм фиксации и освобождения груза установить на максимальную высоту и надежно зафиксировать.

Подключить к плате динамического нагружения (далее по тексту – ПДН) и электронному блоку.

Провести предварительное уплотнение грунта тремя импульсами нагрузки.

Поднять груз до защелкивания в механизме фиксации и освобождения груза (для модификации «УДАР»). Установить нагружающее устройство в вертикальное положение, убедиться, что в зоне падения нет кабеля и других посторонних предметов, и нажать спусковой рычаг.

Для модификации «ИМПУЛЬС». Плавно нажать на рукояти нагружочного устройства до сброса груза. После удара медленно опустить рукояти до возврата груза в исходное положение.

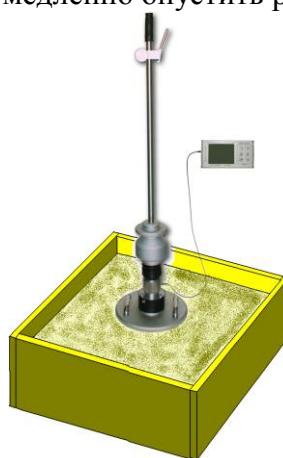


Рисунок 4.1



Рисунок 4.2

Если измерения прошли успешно, то на дисплее прибора выводятся модуль упругости контролируемой поверхности  $E$  ( $\text{МПа}/\text{м}^2$ ), перемещение плиты  $L$  ( $\text{мкм}$ ) и максимальная сила удара  $F_{\max}$  ( $\text{Н}$ ). В ле-

вой части экрана выводятся графики зависимости силы удара и перемещения от времени (рис.4.2).

### 4.4.3 Определение метрологических характеристик

4.4.3.1 Перед проведением измерений необходимо извлечь датчик силы и акселерометр из ПДН, для этого необходимо разобрать ПДН в следующей последовательности:

1) Положить ПДН на стол нагрузочной плитой вверх (рис.4.3). Отвернуть три болта (1) которые крепят датчик силы к нагрузочной плате. Придерживая датчик силы отвернуть монтажный болт<sup>\*</sup> (2). Осторожно, чтобы не повредить кабель акселерометра, повернуть датчик силы на 90 градусов относительно нагрузочной плиты.

\* Если монтажный болт отсутствует, то датчик силы отсоединится при отворачивании последнего болта.

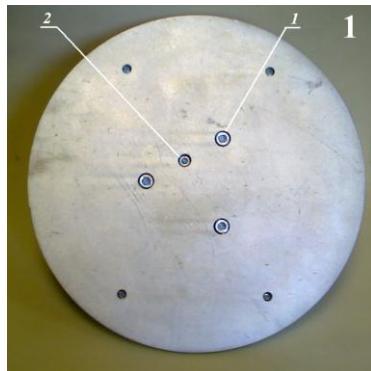


Рисунок 4.3

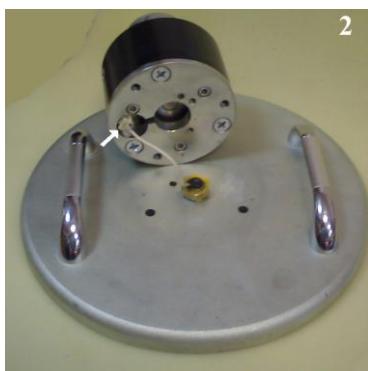


Рисунок 4.4

2) Отсоединить акселерометр от разъема (на рисунке 4.4 обозначен стрелкой).

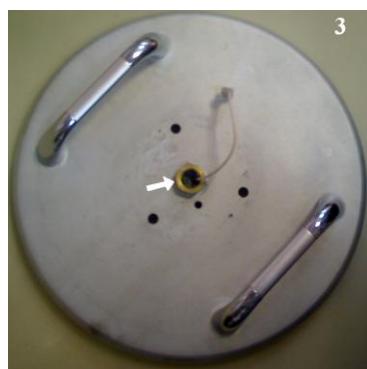


Рисунок 4.5

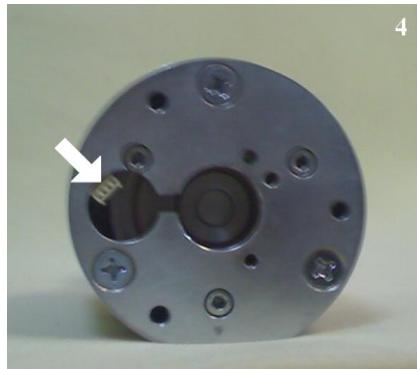


Рисунок 4.6

3) Отвернуть накидную гайку и извлечь акселерометр (рис.4.5, гайка обозначена стрелкой).

### 4.4.3.2 Определение диапазона измерений и абсолютной погрешности при измерении силы

Для предотвращения механического повреждения деталей датчика силы при нагружении, установить под опору датчика силы стальную пластину толщиной не менее 5 мм, при этом проследить, чтобы разъем акселерометра не выступал за пределы опорной поверхности датчика (рис.4.6, расположение разъема обозначено стрелкой).

Датчик силы установить на силоизмерительный датчик динамометра и разместить по центру гидроцилиндра пресса (рис.4.7).

Подключить кабель электронного блока прибора к разъему расположенному на корпусе измерительного блока ПДН. Включить прибор, и в соответствии с руководством по эксплуатации выбрать режим «проверка и калибровка» п. 2.3.4.3.

Нагружать динамометр, с установленным на нем датчиком силы, тремя рядами силы с воз-

расточающими значениями. Каждый ряд нагружения должен содержать три ступени:

ПДУ-МГ4 «УДАР» ( $0,1\pm0,2$ ), ( $10,0\pm1$ ), ( $18,0\pm1$ ) кН.

ПДУ-МГ4.01 «УДАР» и ПДУ-МГ4 «ИМПУЛЬС» ( $0,1\pm0,2$ ), ( $5,0\pm0,5$ ), ( $9,0\pm1$ ) кН

Регистрировать соответствующие показания динамометра и прибора. Результаты измерений занести в протокол (Приложение 1).

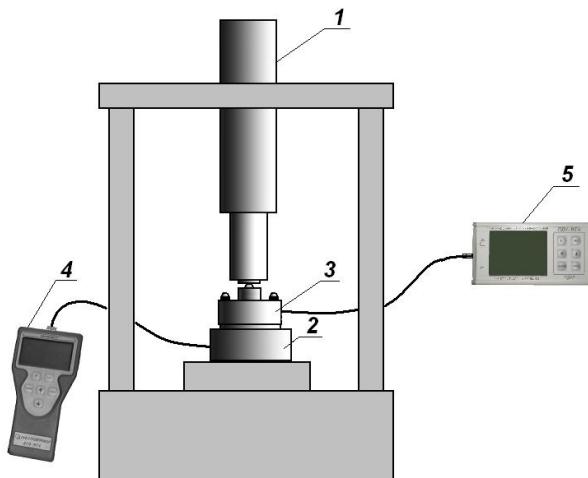


Рисунок 4.7 – Схема установки при поверке датчика силы ПДУ-МГ4

1 – пресс; 2 –датчик динамометра; 3 – датчик силы ПДУ-МГ4;  
4 – электронный блок динамометра; 5 – электронный блок ПДУ-МГ4

Для каждой ступени нагружения рассчитать абсолютную погрешность по формуле:

$$\Delta = \bar{F}_i - F_{\varepsilon i}, \quad (4.1)$$

где  $\bar{F}_i$  – среднее арифметическое значение силы на  $i$ - той ступени по показаниям прибора, Н;

$F_{\varepsilon i}$  – значение силы по показаниям динамометра, Н.

Значение абсолютной погрешности на каждой ступени не должно превышать  $\pm(0,01F+20)$ , где  $F$  – измеряемое значение силы, Н.

Если требования п. 4.4.3.3 не выполняется, прибор признают непригодным к применению, дальнейшие операции поверки не проводят.

**4.4.3.3 Определение диапазона измерений и абсолютной погрешности при измерении перемещения**

Измерения проводят на эталонной виброустановке.

Акселерометр установить в приспособление, входящее в комплект прибора, для крепления акселерометра на подвижном элементе виброгенератора (рис.4.8).

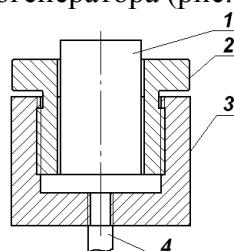


Рисунок 4.8

1 – акселерометр; 2 – накидная гайка; 3 – стакан; 4 – шпилька.

Установить приспособление с акселерометром на виброгенератор виброустановки. Акселерометр при помощи кабеля (удлинителя), входящего в комплект прибора, подключить к разъему распо-

## Измерители модуля упругости грунтов и оснований дорог ПДУ-МГ4

ложенному в углублении на опорной поверхности датчика силы. Подключить электронный блок прибора (рис. 4.9).

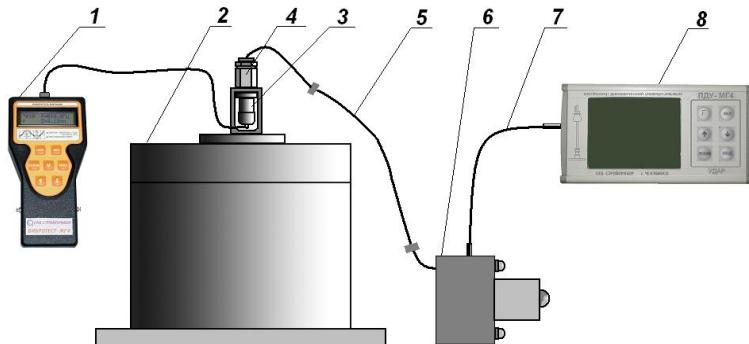


Рисунок 4.9 - Схема установки акселерометра на виброгенератор

- 1 –измеритель параметров вибрации;  
2 –виброгенератор;  
3 –датчик измерителя параметров вибрации;  
4 –акселерометр;  
5 –удлинитель;  
6 –датчик силы ПДУ;  
7 –кабель прибора;  
8 –электронный блок ПДУ.

Измерения проводят:

на частоте  $(120 \pm 5)$  Гц, при значении виброперемещения  $(50 \pm 2); (180 \pm 10); (330 \pm 30)$  мкм;  
на частоте  $(60 \pm 2)$  Гц, при значении виброперемещения  $(500 \pm 50); (1000 \pm 50); (1500 \pm 100)$  мкм;  
на частоте  $(25 \pm 1)$  Гц, при значении виброперемещения  $(2000 \pm 100); (4500 \pm 100); (7500 \pm 100); (9800 \pm 100)$  мкм

Результаты измерений заносят в протокол (Приложение 1).

Абсолютную погрешность акселерометра рассчитывают для каждой точки по формуле:

$$\Delta = \bar{L}_i - 2L_{\varphi_i}, \quad (4.2)$$

где  $L_i$  - значение перемещения в  $i$ - той точке по показаниям прибора, мкм;

$L_{\varphi_i}$  – пиковое значение перемещения по показаниям эталонного прибора, мкм.

Значение абсолютной погрешности в каждой точке диапазона не должно превышать  $\pm(0,03L+10)$ , где  $L$ - измеряемое значение перемещения, мкм.

Если требования п. 4.4.3.4 не выполняется, прибор признают непригодным к применению, дальнейшие операции поверки не проводят.

4.4.3.4 Сборку ПДН проводят в обратной последовательности. Сопрягающиеся поверхности опоры датчика силы и нагрузочной плиты, а также опорную поверхность акселерометра смазать графитовой смазкой. Для предотвращения самоотворачивания накидной гайки акселерометра резьбу гайки перед установкой смазать герметиком RITE-LOK PS77 или краской.

4.4.3.5 Проверку работоспособности прибора после сборки проводят в соответствии п.4.4.2.

4.4.3.6 Определение диапазона измерений и относительной погрешности при измерении модуля упругости

Определение диапазона измерений и относительной погрешности измерения модуля упругости проводят на жестком бетонном основании, подкладывая под плиту динамического нагружения резиновые прокладки с различным модулем упругости, в соответствии с диапазоном измерений прибора.

Проверку проводят в трех точках диапазона:

ПДУ-МГ4 «УДАР»  $(10 \pm 5), (100 \pm 50), (300 \pm 50) \text{ МН/м}^2$ ;

ПДУ-МГ4.01 «УДАР» и ПДУ-МГ4 «ИМПУЛЬС»  $(10 \pm 5), (100 \pm 50), (250 \pm 50) \text{ МН/м}^2$

Действительное значение модуля упругости рассчитывают по формуле.

$$E = \frac{\pi \cdot d \cdot \sigma}{4L} (1 - \mu^2), \quad (4.3)$$

где  $L$  – амплитуда перемещения штампа, м;

$\mu$  – коэффициент Пуассона (для грунтов  $\mu = 0,35$ , для дорожных конструкций  $\mu = 0,30$ ).

$d$  – диаметр нагружаемого штампа, м;

$$\sigma \text{ – значение контактного напряжения, рассчитанное по формуле } \sigma = \frac{4F}{\pi \cdot d^2},$$

где  $F$  – сила удара, Н.

Значения силы удара ( $F$ ), Н и амплитуды перемещения ( $L$ ), м определяют по показаниям прибора. Относительную погрешность определяют по формуле:

$$\frac{E_u - E_\delta}{E_\delta} \cdot 100\%, \quad (4.5)$$

где  $E_u$  – измеренное значение модуля упругости, МН/м<sup>2</sup>;

$E_\delta$  – действительное значение модуля упругости, МН/м<sup>2</sup>.

Значение относительной погрешности в каждой точке диапазона не должно превышать  $\pm(0,024A+50/A+2)\%$ , где  $A$  – число равное измеренному модулю упругости, МН/м<sup>2</sup>.

Если требования п. 4.4.3.4 не выполняются, прибор признают непригодным к применению

#### **4.5 Оформление результатов поверки**

4.5.1 Результаты поверки оформляют протоколом произвольной формы.

4.5.2 При положительных результатах поверки выдают свидетельство о поверке, с нанесением клейма на пластичный материал в месте, указанном в п. 2.5.2, в соответствии с ПР 50.2.007.

4.5.2. При отрицательных результатах поверки прибор к применению не допускают, свидетельство о поверке аннулируют, оттиск клейма гасят, выдают извещение о непригодности с указанием причин в соответствии с требованиями ПР 50.2.006.

### **5 ХРАНЕНИЕ**

5.1 Упакованные приборы должны храниться в закрытых сухих вентилируемых помещениях в не распакованном виде. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий 2 (С) по ГОСТ 15150

5.2 В воздухе помещения для хранения прибора не должно присутствовать агрессивных примесей (паров кислот, щелочей).

5.3 Срок хранения прибора в потребительской таре без переконсервации – не более одного года.

### **6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ**

6.1 Допускается транспортирование прибора в транспортной таре всеми видами транспорта, в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов без ограничения расстояния.

6.2 При транспортировании прибора должна быть предусмотрена защита от попадания пыли и атмосферных осадков.

### **7 УТИЛИЗАЦИЯ**

Прибор не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. В этой связи утилизация прибора может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

**ПАСПОРТ**

**Измерители модуля упругости грунтов и оснований дорог  
ПДУ-МГ4**

**1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ**

1.1 Измерители модуля упругости грунтов и оснований дорог ПДУ-МГ предназначены для косвенного измерения модуля упругости на основе прямых измерений амплитуды перемещения штампа и ударной силы действующей на круглый, жесткий штамп.

1.2 Область применения – контроль качества уплотнения грунтов и оснований при строительстве дорог, мостов, опор, железнодорожного полотна, фундаментов, каналов, траншей, на предприятиях стройиндустрии, научно-исследовательских, дорожных и строительных лабораториях.

1.3 Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от минус 10 °С до плюс 40 °С;
- относительная влажность воздуха до 95 %;

**2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Наименование характеристики	Значение характеристики
Диапазон измерений силы, кН: – для модификации ПДУ-МГ4 «УДАР» – для модификаций ПДУ-МГ4.01 «УДАР», ПДУ-МГ4 «ИМПУЛЬС»	0,1…19,0 0,1…10,0
Диапазон измерений перемещения штампа, мкм модификации ПДУ-МГ4 «УДАР», ПДУ-МГ4.01 «УДАР», ПДУ-МГ4 «ИМПУЛЬС»	50…9999
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения силы, Н (F – измеряемая сила, Н)	± (0,01F+20)
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения перемещения штампа, мкм (L - измеренное перемещение, мкм)	±(0,03L+10)
Диапазон измерений модуля упругости, МН/м <sup>2</sup> – для модификации ПДУ-МГ4 «УДАР» – для модификаций ПДУ-МГ4.01 «УДАР», ПДУ-МГ4 «ИМПУЛЬС»	5…370 5…300
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения модуля упругости, %, где A – число равное измеренному модулю упругости, МН/м <sup>2</sup>	± (0,024A+50/A+2)
Масса падающего груза, кг – для модификации ПДУ-МГ4 «УДАР» – для модификаций ПДУ-МГ4.01 «УДАР»	10,3 ± 0,1 5,3 ± 0,1
Максимальная высота падения груза, мм	850
Напряжение питания, В	3,0
Потребляемый ток, мА, не более	164
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	20000
Полный средний срок службы, лет	10

# **Измерители модуля упругости грунтов и оснований дорог ПДУ-МГ4**

Габаритные размеры и масса приборов в соответствии с табл. 1

Таблица 1

Модификация прибора	Нагрузочное устройство, мм	Плита динамического нагружения, мм	Электронный блок, мм	Масса, кг
ПДУ-МГ4 «УДАР»	1285×Ø140	150×Ø300	160×86×39	32,0
ПДУ-МГ4.01 «УДАР»	1285×Ø120	120×Ø200	160×86×39	17,0
ПДУ-МГ4 «ИМПУЛЬС»	840×310×90	120×Ø200	160×86×39	17,5

## **3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

Наименование и условное обозначение	Количество, шт
Измеритель модуля упругости грунтов и основания дорог ПДУ-МГ4	
- электронный блок	1
- нагрузочное устройство (НУ)	1
- плита динамического нагружения (ПДН)	1
Кабель (ПДН – электронный блок)	1
Стакан (приспособление для калибровки акселерометра)	1
Кабель (удлинитель) акселерометра	1
Кабель интерфейса USB	1
CD с программным обеспечением	1
Руководство по эксплуатации, содержащее раздел «Методика поверки».	
Паспорт	1
Футляр для НУ	1
Футляр для ПДН	1

## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

1 Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям нормативной технической документации при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и хранения, установленных в настоящем руководстве по эксплуатации.

2 Срок гарантии устанавливается 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения – 6 мес с момента изготовления прибора.

3 В течение гарантийного срока безвозмездно устраняются выявленные дефекты.

Гарантийные обязательства не распространяются на прибор с нарушенным клеймом изготовителя, имеющие грубые механические повреждения, а также на элементы питания.

Адреса разработчика-изготовителя:

Фактический: г. Челябинск, ул. Калинина, 11 «Г»,

Почтовый: 454084 г. Челябинск, а/я 8538

ООО "СКБ Стройприбор"

тел./факс в Челябинске: (351) 790-16-85, 790-16-13, 790-91-78;

в Москве: (495) 964-95-63, 220-38-58.

e-mail: stroypribor@chel.surnet.ru

www.stroypribor.ru

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

**Классификация грунтов\***

**Грунт скальный** — грунт, состоящий из кристаллитов одного или нескольких минералов, имеющих жесткие структурные связи кристаллизационного типа.

**Грунт полускальный** — грунт, состоящий из одного или нескольких минералов, имеющих жесткие структурные связи цементационного типа.

Условная граница между скальными и полускальными грунтами принимается по прочности на одностороннее сжатие ( $R_c \geq 5$  МПа — скальные грунты,  $R_c < 5$  МПа — полускальные грунты).

**Грунт дисперсный** — грунт, состоящий из отдельных минеральных частиц (зерен) разного размера, слабосвязанных друг с другом; образуется в результате выветривания скальных грунтов с последующей транспортировкой продуктов выветривания водным или эоловым путем и их отложения.

**Грунт глинистый** — связный минеральный грунт, обладающий числом пластиичности  $I_p \geq 1$ .

**Песок** — несвязный минеральный грунт, в котором масса частиц размером меньше 2 мм составляет более 50 % ( $I_p = 0$ ).

**Грунт крупнообломочный** — несвязный минеральный грунт, в котором масса частиц размером крупнее 2 мм составляет более 50 %.

**Ил** — водонасыщенный современный осадок преимущественно морских акваторий, содержащий органическое вещество в виде растительных остатков и гумуса. Обычно верхние слои ила имеют коэффициент пористости  $e \geq 0,9$ , текучую консистенцию  $I_L > 1$ , содержание частиц меньше 0,01 мм составляет 30—50 % по массе.

**Сапропель** — пресноводный ил, образовавшийся на дне застойных водоемов из продуктов распада растительных и животных организмов и содержащий более 10 % (по массе) органического вещества в виде гумуса и растительных остатков. Сапропель имеет коэффициент пористости  $e > 3$ , как правило, текучую консистенцию  $I_L > 1$ , высокую дисперсность — содержание частиц крупнее 0,25 мм обычно не превышает 5 % по массе.

**Торф** — органический грунт, образовавшийся в результате естественного отмирания и неполного разложения болотных растений в условиях повышенной влажности при недостатке кислорода и содержащий 50 % (по массе) и более органических веществ.

**Грунт заторфованный** — песок и глинистый грунт, содержащий в своем составе в сухой навеске от 10 до 50% (по массе) торфа.

**Почва** — поверхностный плодородный слой дисперсного грунта, образованный под влиянием биогенного и атмосферного факторов.

**Грунт набухающий** — грунт, который при замачивании водой или другой жидкостью увеличивается в объеме и имеет относительную деформацию набухания (в условиях свободного набухания)  $\varepsilon_{sw} \geq 0,04$ .

**Грунт просадочный** — грунт, который под действием внешней нагрузки и собственного веса или только от собственного веса при замачивании водой или другой жидкостью претерпевает вертикальную деформацию (просадку) и имеет относительную деформацию просадки  $\varepsilon_{sl} \geq 0,01$ .

**Грунт пучинистый** — дисперсный грунт, который при переходе из талого в мерзлое состояние увеличивается в объеме вследствие образования кристаллов льда и имеет относительную деформацию морозного пучения  $\varepsilon_{fh} \geq 0,01$ .

\*см. ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ 2**

### **Коэффициент Пуассона для различных грунтов\*\***

Скальные грунты.....	0.20
Крупнообломочные грунты.....	0.27
Пески и супеси.....	0.30
Суглинки.....	0.35
Глины.....	0.42

\*\* «Расчетно-теоретический справочник проектировщика» под. ред. А.А. Уманского, том. 2, (стр. 307).

## **ПРИЛОЖЕНИЕ 3**

### **Зависимость между модулем упругости грунта и коэффициентом уплотнения**

Коэффициент уплотнения грунта (глина, суглинок) по известному модулю упругости можно рассчитать по формуле предложенной профессором О.Т. Батраковым:

$$K_y = \left[ \frac{E}{35046 \cdot \exp(-15,78W + 8,36W^2)m} \right]^{\frac{2}{3}},$$

где Е – модуль упругости; W – влажность грунта; m – коэффициент, учитывающий климатические особенности местности (для Челябинской области  $m = 1,24$ ).

Номограмма для определения коэффициента уплотнения грунта приведена на рисунке П1.1.

Номограммы, построенные на основе экспериментальных данных, проведенных Санкт-Петербургским филиалом РосдорНИИ (Салль А.О. к.т.н. ведущий научный сотрудник), приведены на рисунках П1.2...П1.4.

Значения модуля упругости принимаются за расчетно-нормативное (ВСН 46-83, ОДН 218.046-0,1).

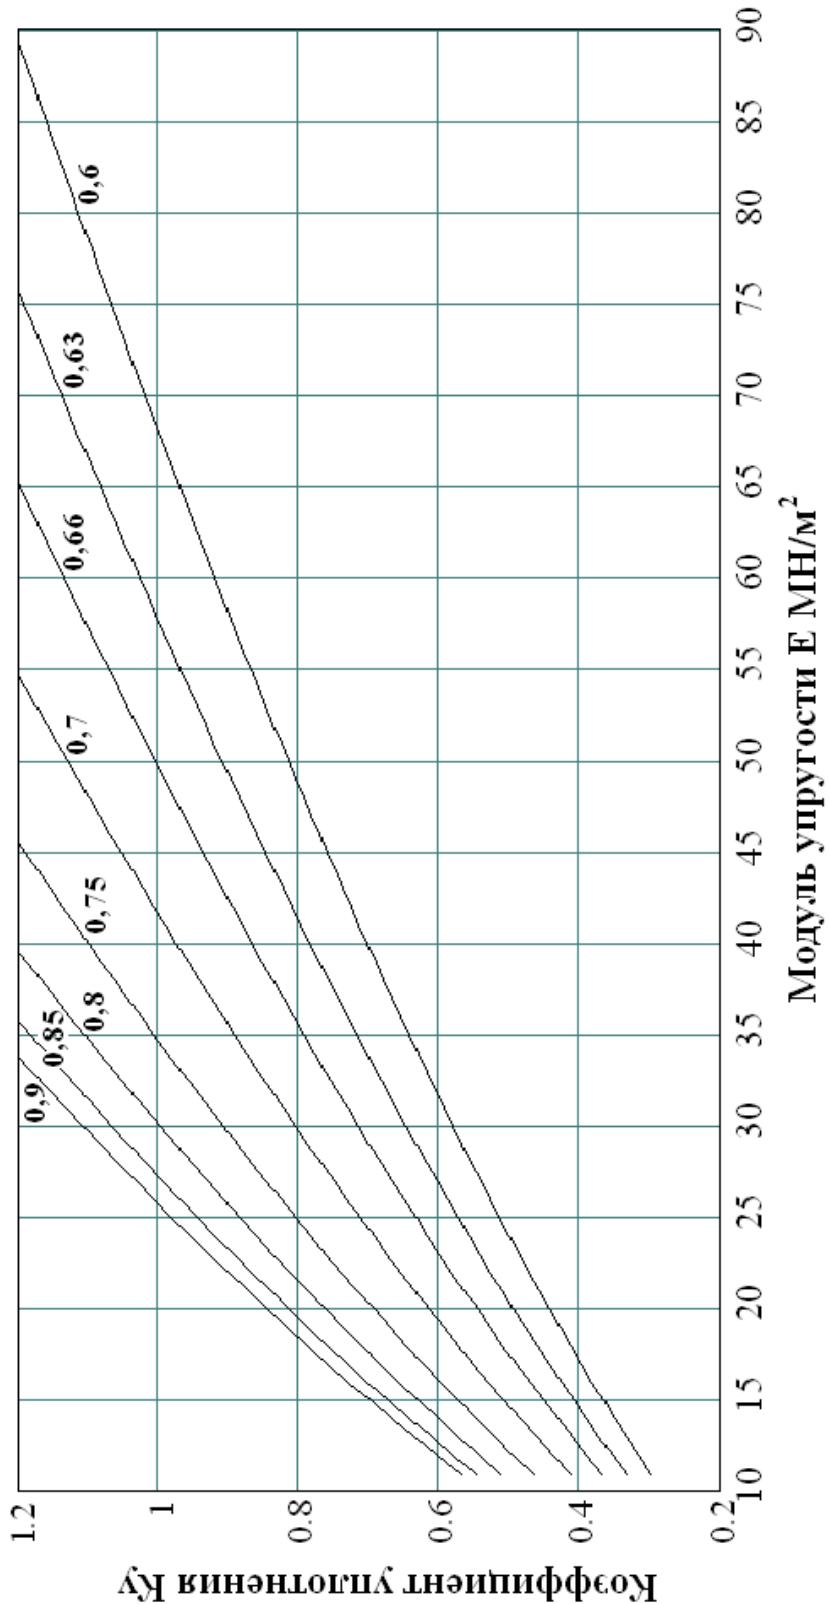


Рисунок III.1- Номограмма для определения коэффициента уплотнения грунта (глина, суглинок) при различной влажности грунта.

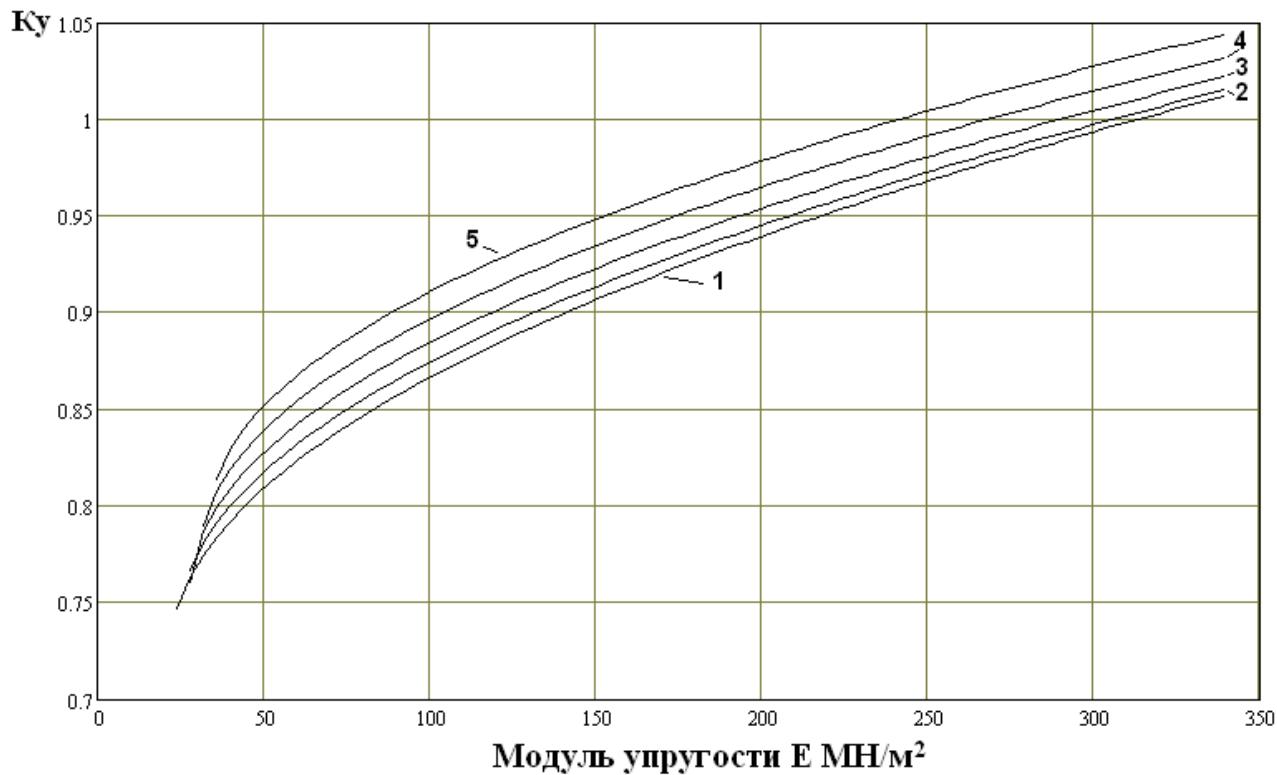


Рисунок П1.2 - Номограмма для определения коэффициента уплотнения щебеночного основания (фракция щебня 40 – 70 мм) при различной марке дробимости щебня.  
 1 – марка дробимости «300»; 2 – марка дробимости «400»; 3 – марка дробимости «600»; 4 – марка дробимости «800 - 1000»; 5 – марка дробимости «1200 - 1400».

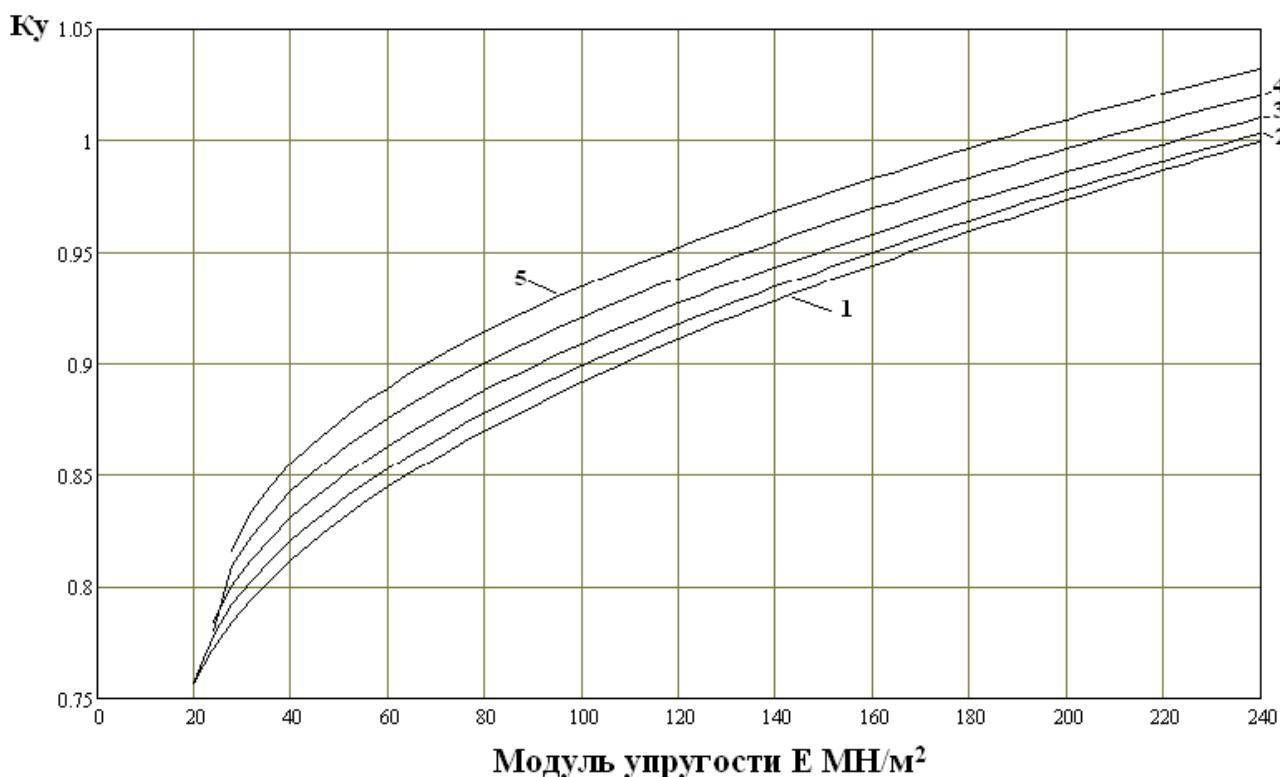


Рисунок П1.3 - Номограмма для определения коэффициента уплотнения щебеночного основания (фракция щебня 20 – 40 мм) при различной марке дробимости щебня.

1 – марка дробимости «300»; 2 – марка дробимости «400»; 3 – марка дробимости «600»; 4 – марка дробимости «800 - 1000»; 5 – марка дробимости «1200 - 1400».

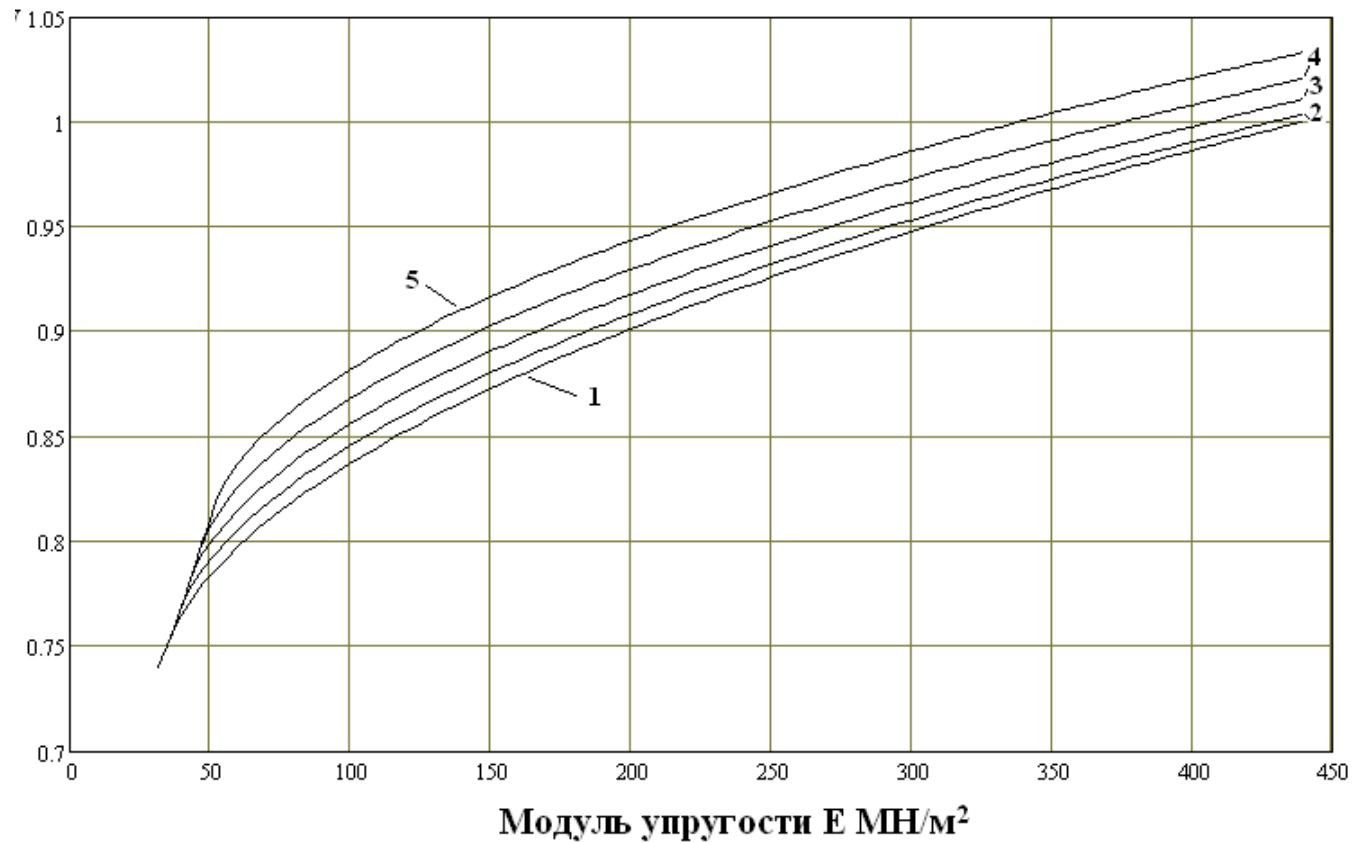


Рисунок П1.4 - Номограмма для определения коэффициента уплотнения щебеночного основания(фракция щебня 70 – 120 мм) при различной марке дробимости щебня.

1 – марка дробимости «300»; 2 – марка дробимости «400»; 3 – марка дробимости «600»; 4 – марка дробимости «800 - 1000»; 5 – марка дробимости «1200 - 1400».

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4

## Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность	Причина возникновения	Способ устранения
1) Электронный блок прибора не включается.	а) Разряжены элементы питания. б) Наличие окисла на контактах подключения элементов питания	а) Заменить элементы питания соблюдая полярность. б) Протереть ветошью смоченной в спирте или бензине контакты батарейного отсека.
2) После включения электронного блока прибора появляется сообщение «Подключите датчик!».	а) Плита динамического нагружения не подключена к электронному блоку. б) Отсутствует электрический контакт в разъемах ПДН или электронного блока. в) Обрыв проводника в кабеле (ПДН – электронный блок).	а) Подключите кабель, входящий в комплект прибора, к электронному блоку и ПДН. б) Проверьте наличие посторонних предметов в разъемах ПДН и электронного блока, при наличии посторонних предметах в разъемах их необходимо удалить. Проверьте правильность подключения разъемов (красная точка, нанесенная на кабеле разъема, должна совпадать с красной точкой, нанесенной на гнезде разъема. При правильном подключении механизм фиксации разъема предотвращает самопроизвольное отключение кабеля.).
3) Прибор выводит сообщение «Большой размах!»	а) Не проведено предварительное уплотнение грунта. б) Перемещение ПДН в процессе удара. в) Нет полного прилегания ПДН к поверхности грунта. г) Недостаточная высота установки груза (ПДУ-МГ4, ПДУ-МГ4.01 «УДАР»). д) Загрязнена направляющая (ПДУ-МГ4, ПДУ-МГ4.01 «УДАР»). е) При сбросе груза направляющая отклонялась от вертикального положения. ж) Недостаточно плавный нажим на рукоятки нагрузочного устройства («Импульс»).	а) Провести предварительное уплотнение грунта тремя ударами. б) ПДН установить горизонтально. На скользкой поверхности допускается фиксировать ПДН от перемещения ногой оператора. в) Выровнять поверхность грунта, поворотом и перемещением плиты установить полный контакт с контролируемой поверхностью. На щебеночном основании пустоты заполнить песком. г) Установить фиксатор на большую высоту. д) Протереть направляющую мягкой ветошью. е) В процессе сброса груза удерживать направляющую в вертикальном положении. ж) Плавно нажать на рукояти нагрузочного устройства до сброса груза. После удара медленно опустить рукояти до возврата груза в исходное положение.
4) Прибор выводит сообщение «ВНЕ ДИАПАЗОНА»	а) Модуль упругости контролируемой поверхности больше или меньше диапазона измерений модуля упругости прибора. б) Неверно установлен коэффициент Пуассона. в) Недостаточная высота установки груза.	а) Измерить модуль упругости контролируемой поверхности прибором невозможно. б) Установить коэффициент Пуассона в соответствии с типом грунта. в) Если измеренное прибором перемещение меньше 10 мкм, то высоту установки груза следует увеличить. Если измеренное перемещение больше 9999 мкм, то высоту установки груза следует уменьшить.

## **Измерители модуля упругости грунтов и оснований дорог ПДУ-МГ4**

5) Прибор выводит сообщение «Дата и время могут быть неверными! Замените литиевую батарею!»	a) В результате мощной электромагнитной помехи или в результате удара по электронному блоку произошёл сбой часов прибора. б) Литиевая батарея установленная в корпусе электронного блока разряжена.	a) Установите дату и время и продолжайте работу. б) Отправьте прибор в сервисный центр для замены литиевой батареи.
6) Прибор не проводит измерения.	a) Недостаточная высота установки груза. б) Нет электрического контакта в разъеме акселерометра.	a) Увеличить высоту установки груза. б) Проведите частичную разборку ПДН в соответствии с п. 4.4.3.1 РЭ. Проверьте надежность соединения разъема акселерометра.